

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Зварювальний факультет

Кафедра електрозварювальних установок

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою “Автоматизовані технологічні системи у зварюванні”

Спеціальність – 131 “Прикладна механіка”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_____ І.О.Скачков

« ___ » _____ 2018 р.

ЗАВДАННЯ
на магістерську дисертацію студенту
Шевченко Олександр Вікторовичу

1. Тема дисертації «Установка для зварювання листів з титанових сплавів», науковий керівник дисертації Скачков Ігор Олегович, канд. техн. наук, доцент, затверджені наказом по університету від « ___ » _____ 2018 р. № _____
2. Термін подання студентом дисертації 15.12.2018
3. Об’єкт дослідження Процес дугового зварювання листів з титанових сплавів
4. Вихідні дані: автоматичне дугове зварювання листів товщиною 1,5...3мм з титанових сплавів. Ширина листів до 2000 мм.
5. Перелік завдань, які потрібно розробити:
 - характеристика і технічні вимоги до виробу, що зварюється;
 - формулювання науково-технічної задачі, аналіз стану рішення проблеми, обґрунтування цілей проектування;
 - визначення технології зварювання виробу;
 - розробку технічне завдання на проектування;
 - вимоги до установки і її системи керування;
 - опис та обґрунтування конструкції установки та її вузлів;
 - структура та принцип дії системи керування установкою;
 - охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
 - розроблення стартап-проекту;
6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу:

Технологічний процес (1л., ф. А1)

Функціональна схема установки (1л., ф. А1)

Циклограма роботи установки (1л., ф. А1)

Загальний вигляд установки (1л., ф. А1)

Пневматична схема установки (1л., ф. А1)

Схема електрична принципова установки (1л., ф. А1)

Схема електрична принципова пульта керування (1л., ф. А2)

7. Консультанти розділів дисертації[□]

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Охорона праці	Левченко Олег Григорович, доктор техн. наук, професор		

8. Дата видачі завдання _____

Календарний план

№ з/п	Назва етапів виконання магістерської дисертації	Термін виконання етапів магістерської дисертації	Примітка
	Формулювання науково-технічної задачі,;	05.11.18	
	Розробка технічного завдання на проектування	15.11.18	
	Виконання необхідних розрахунків	25.11.18	
	Виконання креслень	05.12.18	
	Написання пояснювальної записки	10.12.18	
	Оформлення проекту і передача його на кафедру	15.12.18	

Студент

О.В.Шевченко

Науковий керівник дисертації

І.О.Скачков

Анотація

Темою магістерської дисертації є «Установка для зварювання титанових листів».

У даній роботі було розглянуто питання модернізації та автоматизації установки для аргонодугового зварювання вольфрамовим електродом титанових листів.

В роботі описано призначення та мета розробки, складено вимоги до установки, наведено її технічний опис, а також розроблено структуру, конструкцію окремих блоків та систему керування, проведено розрахунок потужності двигуна переміщення, розрахунок потужності двигуна на подачу електродного дроту, розроблено схему видалення аерозолів із зони зварювання, було розраховано коефіцієнт технічного рівню апарата.

Пояснювальна записка проекту містить в собі, всі етапи розробки установки, технологію зварювання, та охорону праці.

Ключові слова: зварювання, аргонодугове зварювання, титан, установка, датчик.

Annotation

The theme of the master's thesis is "Installation for welding titanium sheets". In this, the work examined the development of welding torches for TIG welding.

In this paper, the issues of modernization and automation of the installation for argon-arc welding of titanium sheets by a tungsten electrode were considered.

In this work the purpose and purpose of the development are described, the requirements for the installation are compiled, the technical description is given, the structure, structure of the separate units and the control system are developed, the calculation of the displacement engine power, the calculation of the engine power for the supply of the electrode wire, the scheme for removing aerosols from the zone welding, the coefficient of the technical level of the device was calculated.

The explanatory note of the project includes all stages of the development of the installation, welding technology, and labor protection.

Key words: welding, argon arc welding, titanium, installation, sensor.

ЗМІСТ

ВСТУП

1.	АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ ЗВАРЮВАННЯ	4
1.1	Аналіз матеріалу і вибір способу зварювання	4
1.2	Технологічна характеристика способу зварювання	12
1.3	Аналіз з точки зору автоматизації процесу	15
1.4.	Вимоги до установки	16
2	КОНСТРУКЦІЯ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ	18
2.1	Функціональна схема установки	18
2.2	Конструкція механічної частини	21
2.3.	Схема пневматична	22
2.4.	Вибір двигуна приводу переміщення	23
2.5.	Вибір двигуна подачі електродного дроту	25
2.6	Зварювальне джерело живлення	30
2.7	Схема електрична принципова	33
3.	ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ	43
3.1	Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів	43
3.2.	Мікроклімат	44
3.3.	Шкідливі речовини	45
3.4.	Освітлення	46
3.5.	Шум та вібрація	47
3.6.	Оптичне випромінювання	48
3.7.	Рухомі механізми та машини	49
3.8.	Пристрої, що знаходяться під тиском	49
3.9.	Електробезпека	50
3.10.	Вимоги безпеки праці	51

				ЗА71мп.07.00.00.000 ПЗ			
Змн.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	Установка для зварювання Титанових листів		
Розоб.	Шевченко О.В.						
Перевір.	Скачков І. О.						
Реценз.							
Н. Контр.	Сидоренко П.Ю.						
Затверд.	Скачков І. О.						
					Літ.	Арк.	Акрушів
					НТУУ «КПІ» ЗФ, гр. ЗА-71мп		

3.10.1. Вимоги до приміщення.....	51
3.10.2 Вимоги до технологічних процесів	52
3.11. Інженерні рішення.....	52
3.11.1. Технологічні рішення	52
3.11.2. Спеціальні колективні (санітарно-технічні) заходи і засоби безпеки. Система вентиляції.....	52
3.11.3. Захист від рухомих елементів обладнання	54
3.12. Пожежна безпека.....	55
4. СТАРТАП-ПРОЕКТ.....	57
5. ВИСНОВОК.....	64
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....	65

					<i>ЗА 71мл.07.00.00.000 ПЗ</i>	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис			

забезпечують щільне прилягання кромок до підкладок по всій довжині.

Складати рекомендують у пристосуваннях, а за їх відсутності застосовують прихватки. Деталі з технічного титану прихвачують без присадки, а леговані титанові сплави прихвачують тільки із використанням присаджувального металу. Довжина прихватки становить 30-50 мм, крок — 300 мм. Їх виконують із зворотного боку шва для уникнення перегріву. На початку і в кінці стику прихвачують технологічні пластини, призначені для запалювання дуги і виводу кратера. Зазор — не більше 0,3-0,5 мм, а притуплення кромок — не більше 10% товщини металу. [3]

Зварювання титану зв'язана з певними труднощами, головною з яких є велика хімічна активність титану при високих температурах по відношенню до азоту, кисню і водню. Тому необхідною умовою для отримання якісного з'єднання при зварюванні є надійний захист від газів повітря не тільки зварювальної ванни, але і остигаючих ділянок металу шва і зони термічного впливу аж до температури 400 °С. Необхідно також захищати зворотний бік шва навіть і тому випадку, якщо вона не розплавляється, а тільки нагрівається вище 400 °С.

Певні труднощі виникають у зв'язку з великою схильністю титану до зростання зерна при нагріванні до високих температур, особливо в області бета-фази. Для запобігання цьому зварювання слід робити з можливо мінімальної погонною енергією. Частим дефектом зварних швів титанових сполук є холодні тріщини. Холодні тріщини виникають в тому випадку, якщо шов має знижені пластичні властивості внаслідок насичення газами. При цьому холодні тріщини у швах можуть утворитися з часом. Основною причиною появи холодних тріщин є велика розчинність водню в титані при високих температурах. [4]

У зв'язку з цим багато дослідників вишукували шляхи усунення схильності титанових швів до утворення пір при зварюванні в середовищі інертних газів. Добре відомо і реалізується в виробничих умовах наступне: зачистка кромок безпосередньо перед зварюванням шабером або «тепловим» способом,

										Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис							

ЗА 71мп.07.00.00.000 ПЗ

струм та інертний газ - аргон. Струм аргону з сопла пальника відтісняє повітря і надійно захищає електрод, дугу і зварювальну ванну від окислення і азотування. Таким чином, процес здійснюється при струменевому захисті зони зварювання від контакту з повітрям.

Після процесу зварювання продувка газом не припиняється до повного охолодження. Знімаються вивідні планки і виріб може бути переданий на інші технологічні операції (грунтування, пофарбування).

1.3 Аналіз з точки зору автоматизації процесу

Технологічний процес зварювання, може бути порушений за наявності енергетичних, кінематичних та технологічних збурень.

До *енергетичних* збурень при яких зварюванні титанових листів слід віднести:

- зміна напруги живлючої мережі, внаслідок чого може змінитись струм зварювання;
- зміна напруги на дузі.

До *кінематичних* збурень від:

- нестабільність швидкості переміщення пальника і швидкості подачі присадкового дроту;
- можливе відхилення електроду дуги від лінії з'єднання.

До *технологічних* збурень:

- нестабільність витрат захисного газу, що може призвести до утворення металургійних дефектів;
- зміна зазору в стику.

Зварювальна установка має забезпечувати:

					<i>ЗА 71мп.07.00.00.000 ПЗ</i>	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис			

8) Відповідати чинним вимогам безпеки праці і електромагнітної сумісності (ЕМС).

					<i>ЗА 71мп.07.00.00.000 ПЗ</i>	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис			

На етапі підготовки до зварювання перший лист вручну вставляється в установку до упора у рухомий ніж для розміщення в позицію зварювання. За допомогою пневматичного приводу (ЕПК1) клавішні притискачі фіксують лист для зварювання. Після цього ніж опускається вручну і вставляється другий лист до упора в зафіксований перший. Другий лист за допомогою пневматичного приводу (ЕПК2) і клавішних притискачів фіксується. Команду на вмикання ЕПК1 та ЕПК2 подає зварювальник з пульту керування.

Датчик зазору подає сигнал про відповідність величини зазору заданій. При не відповідності унеможливаються подальша робота установки і на пульті керування з'являється відповідний сигнал.

Робота установки починається з натискання кнопки "Пуск"(S3) на пульті керування. При цьому включається електропневмоклапан ЕПК3 і починається операція "Продувка газом" для створення захисної атмосфери в зоні зварювання.

Час цієї операції визначається об'ємом пневмосистеми та витратами газу. Після закінчення продувки вмикається джерело живлення і відбувається підпал дуги.

Після підпалення дуги вмикається привод горизонтального переміщення ПГ і починається рух пальника зі швидкістю зварювання вздовж стику. Починається сталий процес зварювання стику листової конструкції. Цей процес триває до спрацьовування кінцевого датчика Д1.

Після спрацьовування кінцевого датчика Д1 вимикається привод горизонтального переміщення ПГ і зупиняється рух пальника. Джерело живлення вмикається на режим заварки кратера і струм зварювання починає плавно знижуватись. В цей же час привід подачі присадкового дроту вмикається на реверс на час 2с.

Потім зварювальний струм знижується до нуля і джерело живлення ДЖ вимикається. Для уникнення дефектів зварного шву та псування неплавкого електрода подача захисного газу продовжується ще на протязі часу

										Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис							

ЗА 71мп.07.00.00.000 ПЗ

Таблиця 2.3 Технічні характеристики джерела струму Telwin Etronithy 400 CE
[13]

Назва параметру	Значення
Діпазони регулювання зварювального струму зварюванні, А	25-350
Номінальна робоча напруга, В	30
Споживана потужність, кВА	21
Номінальна напруга трифазної мережі живлення частотою 50 Гц, В	380
Напруга холостого ходу, В	85
Габарині розміри, Д/В/Ш, мм	1000x540x760
Маса, кг	до 240

					<i>ЗА 71мп.07.00.00.000 ПЗ</i>	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис			

2.7 Схема електрична принципова

Схема електрична принципова (ЗА-71мп.11.00.00.00 ЕЗ) містить пульт А1, контролер А2, зварювальне джерело живлення G1, електропривод подачі присадкового дроту А4 з двигуном М2, та електропривід переміщення супорта А3 з двигуном М1, датчиків струму BS3 і напруги BS1, електропневмоклапани Y1, Y2, Y3, датчики зазору BS3, кінцевий датчик BS4.

Контрлер А2 марки ZEN-20С. Модулі програмованого реле ZEN з 20 точками входів / виходів забезпечують 12 виходів і 8 виходів в одному модулі. Тому було вирішено розширити його до 20-ти точок входів/виходів (ZEN20С). Дане реле є свого роду нескладними програмуємим логічним контролером, який можна застосовувати для автоматизації локальних контурів, окремих частин механізмів і ін.[23]



Рис. 2.5 Контролер ZEN-20C

				ЗА71мп.07.00.00.000 ПЗ				
Змн.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата				
Розоб.	Шевченко О.В.				Установка для зварювання Титанових листів	Літ.	Арк.	Акрушів
Перевір.	Скачков І.О.							
Реценз.						НТУУ «КПІ» ЗФ, гр. ЗА-71мп		
Н. Контр.	Скачков І.О.							
Затверд.	Скачков І.О.							

Таблиця 3.1. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори

Види процесів	Шкідливі виробничі фактори								Небезпечні виробничі фактори					
	Шкідливі речовини	Випромінювання в оптичному діапазоні			Електромагнітні	Магнітні поля	Іонізуючі випромінювання	Шум	Ультразвук	Статичне навантаження на руку	Електричний струм	Іскри, бризки і викиди розплавленого металу	Механізми і вироби, що рухаються	Системи, які знаходяться під тиском
		Ультрафіолетового	Видиме	інфрачервоне										
Дугове зварювання	++	++	++	++	+	+	-	+	-	-	++	++	++	++

Примітки: ++ – інтенсивний фактор; + – помірний фактор; (-) – незначний фактор чи його відсутність

3.2. Мікроклімат

Мікроклімат, або метеорологічні умови, у промислових умовах визначаються наступними параметрами: температурою повітря (°C), відотною вологістю (%) та швидкістю руху повітря на робочому місці (м/с). Основні вимоги до параметрів мікроклімату встановлено в ГОСТ 12.1.005 – 88, ССБН 12.1.007 – 76.

Джерелами теплоти в даному приміщенні є люди, електроустаткування, а також освітлювальні прилади. Зовнішнім джерелом надлишкового тепла є сонячна радіація у світлий час доби.

У приміщеннях з використанням зварювальної техніки рекомендується застосування тільки оптимальних показників мікроклімату, тобто таких, при яких людина відчуває себе задовільно. У табл. 3.2. наведені оптимальні значення параметрів мікроклімату.

Таблиця 3.2. Параметри мікроклімату

Сезони року	Параметри мікроклімату					
	Оптимальні			Фактичні		
	Температура, °С	Вологість, %	Швидкість повітря, м/с	Температура, °С	Вологість, %	Швидкість повітря, м/с
Теплий	23-25	40-60	0,1	23-25	40-50	0,1
Холодний	22-24	40-60	0,1	22	40-50	0,1

3.3. Шкідливі речовини

Під час виробничої діяльності в повітряне середовище потрапляють різні шкідливі речовини. До шкідливих речовин відносять: пил, пар, газ.

Причиною виникнення ЗА являється нагрівання і розплавлення основного металу(титану), так як зварювання проводиться вольфрамовим електродом. Крім ЗА, під час зварювання в захисних газах в зоні зварювальної дуги утворюються і шкідливі газоподібні речовини, склад яких визначається складом захисного газу. Під час зварювання у вуглекислому газі в повітря робочої зони виділяється

3.10.2 Вимоги до технологічних процесів

Вимоги безпеки праці до технологічних процесів зварювання встановлюються у нормативно-технічній документації згідно з ДСТУ 2456.

Зварювальне обладнання, що застосовується у технологічних процесах зварювання, повинно відповідати загальним вимогам таких нормативних документів: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.007.8-75, ДНАОП 0.00-1.21-98 „Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” та ДНАОП 0.00-1.32-01 „Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” .

Цехова витяжна вентиляція з системами очищення видаленого повітря від аерозолу та газів повинна відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91 і ОНД-86.

Безпека праці процесів дугового зварювання має відповідати вимогам ДСТУ 2456-94.

3.11. Інженерні рішення

3.11.1. Технологічні рішення

Для уникнення дефектів при зварюванні були підібрані оптимальні режими, табл. 1.1.3, які забезпечать гарну якість шва, та мінімальні виділення шкідливих речовин.

3.11.2. Спеціальні колективні (санітарно-технічні) заходи і засоби безпеки. Система вентиляції

Вентиляція повинна забезпечувати необхідну чистоту повітря та параметри мікроклімату виробничого приміщення в відповідності з ГОСТ 12.1.005-88.

					<i>ЗА 71мп.07.00.00.000 ПЗ</i>	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис			

4. СТАРТАП-ПРОЕКТ

В таблиці 4.1 послідовно проаналізовано:

- Зміст ідеї(що пропонується);
- Можливі напрямки застосування;
- Основні вигоди, що може отримати користувач товару (за кожним напрямком застосування);
- Чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників;

Таблиця 4.1. Опис ідеї стартап-проекту

<i>Зміст ідеї</i>	<i>Напрямки застосування</i>	<i>Вигоди для користувача</i>
Установка для зварювання листів з титанових сплавів	1.Авіація	З комерційно доступних елементів зібрана гнучка система керування, яка легко піддається розширенню для паспортизації шва. Установлено датчики для підтримання певних характеристик зварювання і в принципі його реалізація.

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї (чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників) порівняно із пропозиціями конкурентів передбачає:

- визначення переліку техніко-економічних властивостей та характеристик ідеї

										Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис							

ЗА 71мл.07.00.00.000 ПЗ

ДОДАТКИ

					<i>ЗА 71мл.07.00.00.000 ПЗ</i>	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис			

Технічне завдання

1. Найменування та галузь використання

1.1. Установа для зварювання листів з титанових сплавів
ЗА71мп.07.00.00.00СК використовується для зварювання повздовжнього шва титанових листів для авіаційної промисловості.

2. Підстава для розробки

2.1. Підставою для розробки є завдання на дипломну роботу(Наказ ректора №).

3. Мета і призначення розробки

3.1 Установа для зварювання листів з титанових сплавів товщиною 1-3мм

3.2 Установа повинна бути автоматизованою і повинна забезпечувати паспортизацію з'єднань.


4. Джерела розробки

4.1.1.Установа для зварювання настилів полів Н88.199.00.00

					<i>ЗА71мп.07.00.00.000 ПЗ</i>	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис			

Технологічний процес


- матеріал: титанові сплави
- товщина листа, мм: 1,5-3мм
- довжина листа, мм: до 11000
- ширина листа, мм: 2000

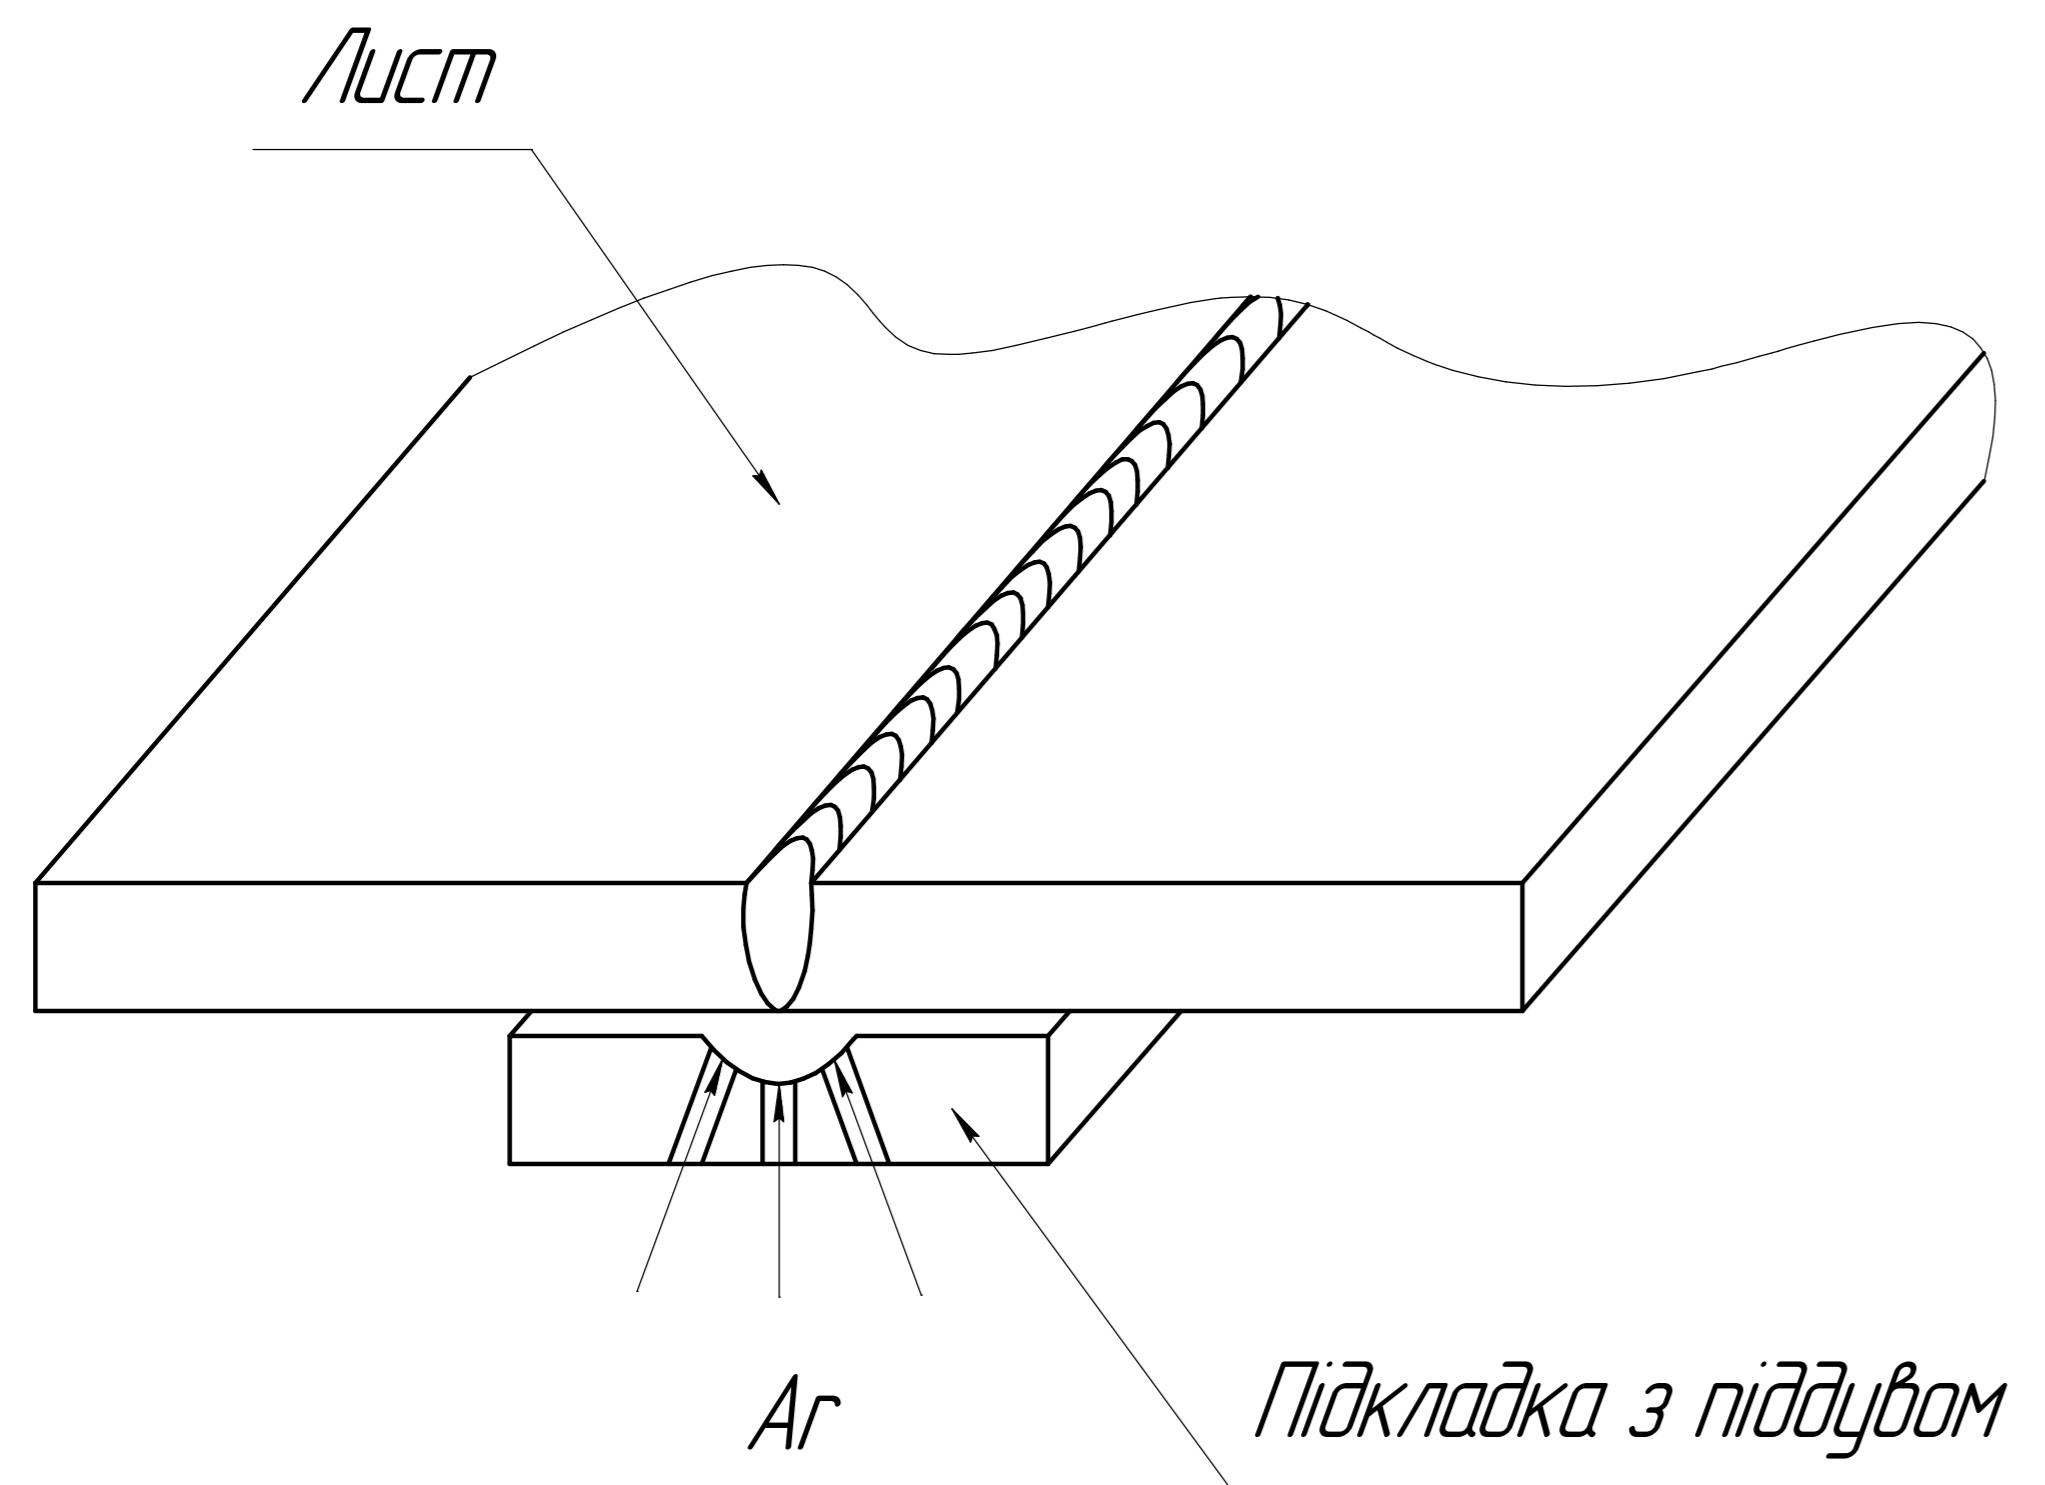


Режими зварювання

- зварювальний струм, А: 60...110
- швидкість зварювання, м/год: 4,2
- витрата газу(пальник), л/хв: 25...30
- витрата газу(піддув), л/хв: 35...40
- діаметр електрода, мм: 2


1. Установка першого листа в зварювальну позицію, до упора, та фіксація його електропневмоклапаном

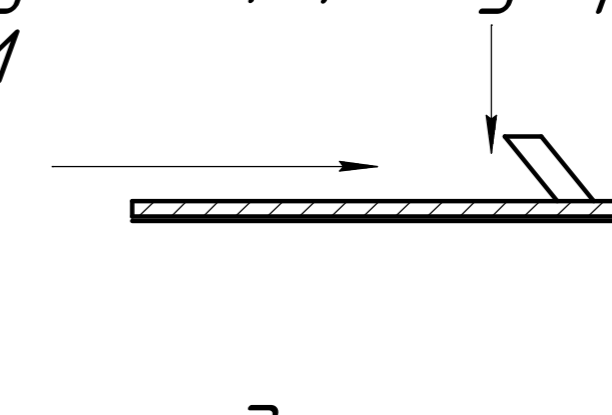


2. Відведення упора, установка другого листа до упора з кромками першого та фіксація його електропневмоклапаном

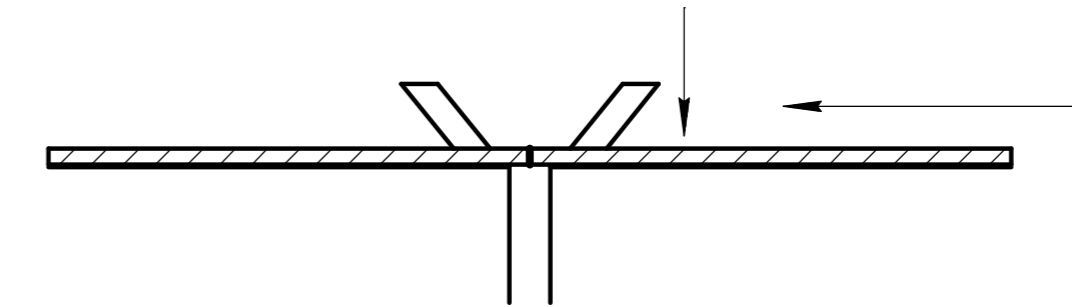

3. Установка вивідної планки 1, 2

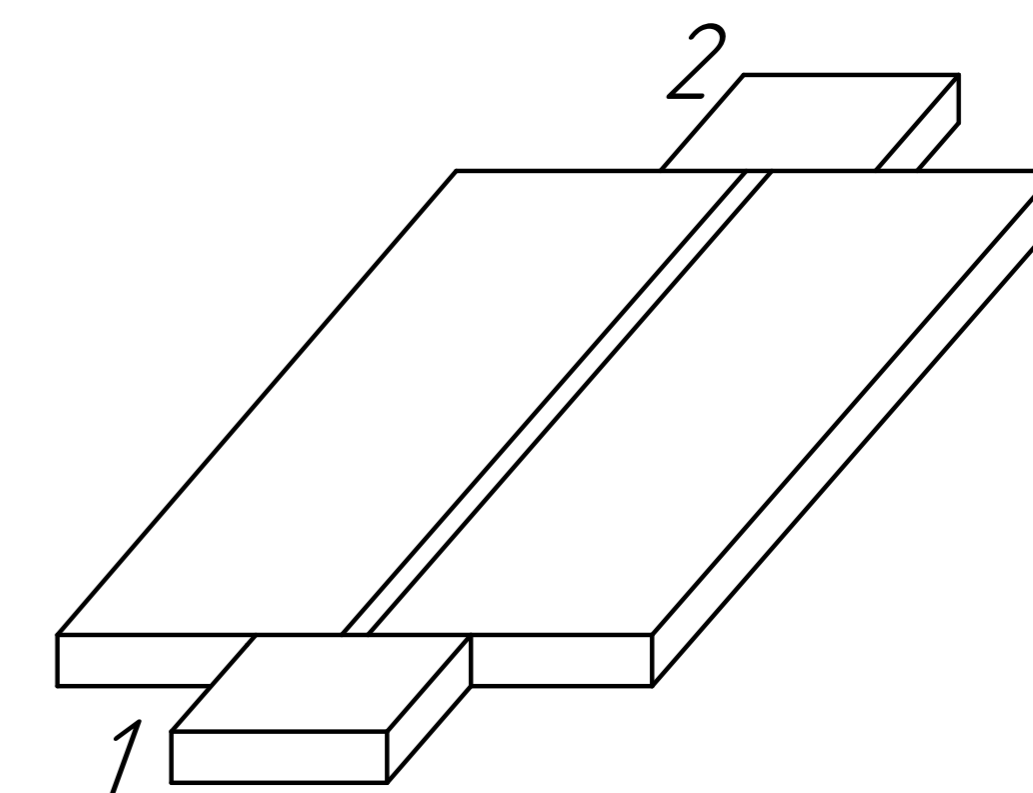

4. Нанесення флюс-пасту

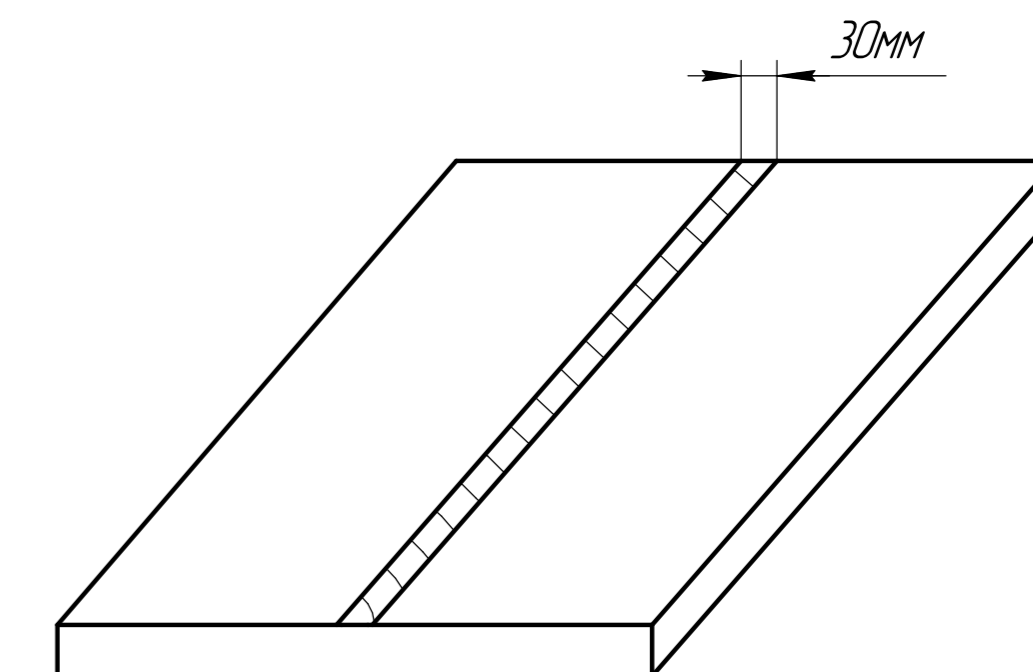


5. Продувка газом перед початком зварювання

6. Початок зварювання

7. Припинення зварювання за допомогою кінцевого датчика

8. Продувка газом до повного охолодження


9. Знімання вивідних планок та відведення прижимів

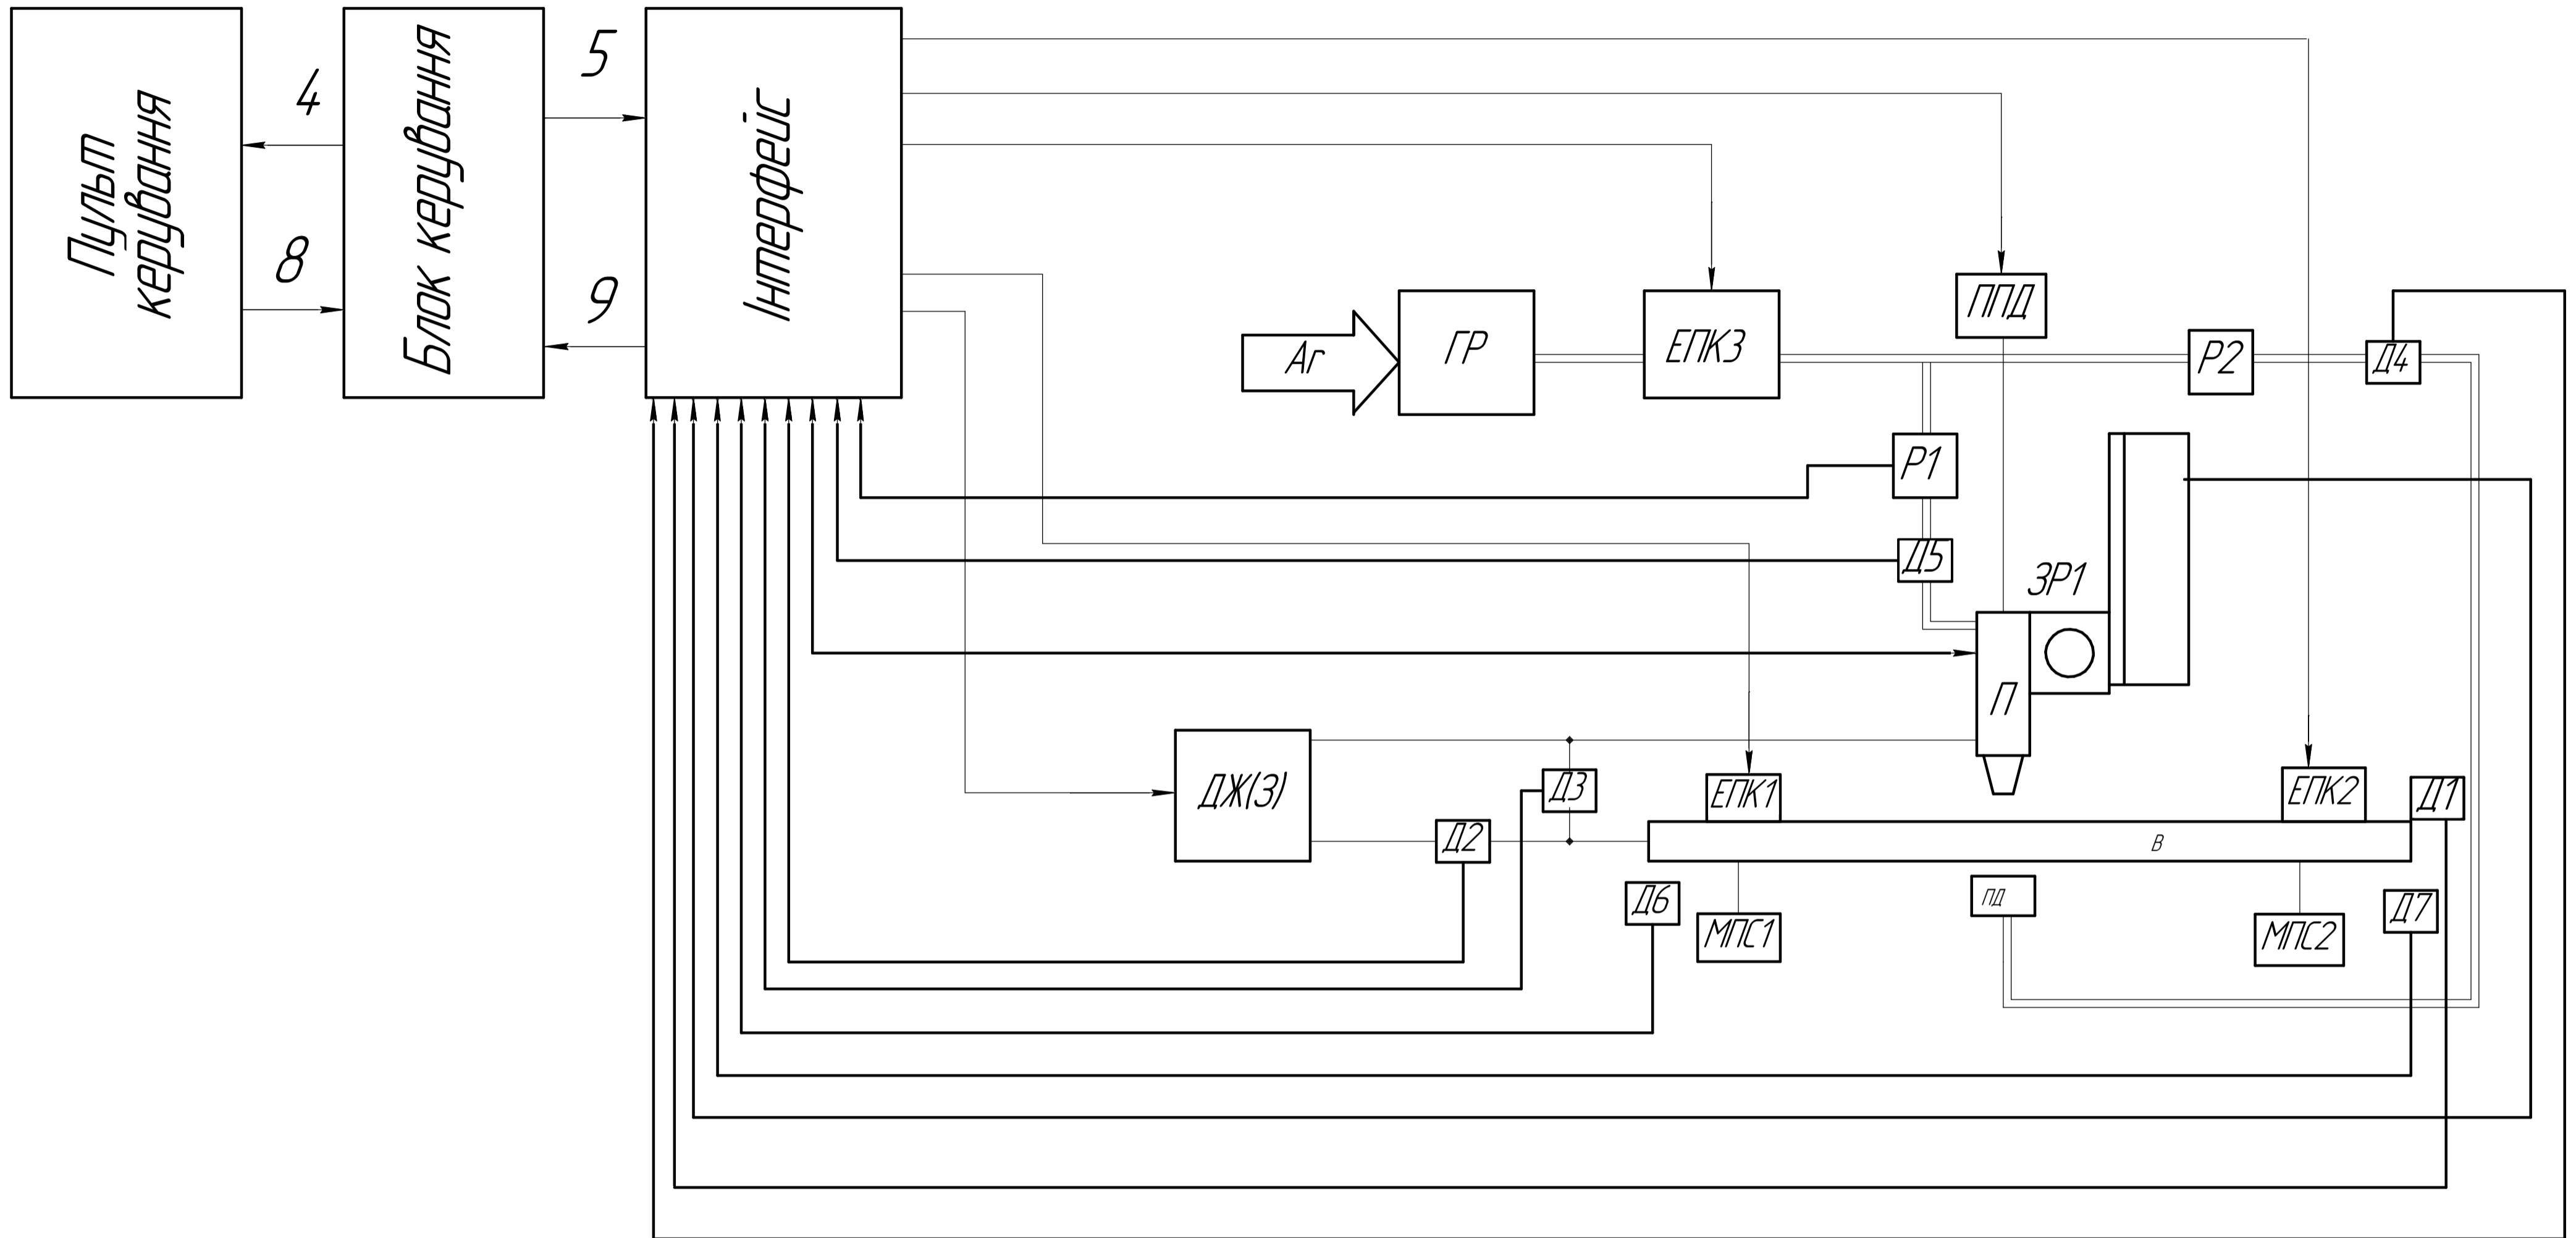

Перв. примен.
Спроб. №


Падн. и дата
Инд. № дробл.
Взам. инд. №
Падн. и дата
Инд. № падл.

				3А-71мп.1100.00.00 Ф				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка для зварювання титанових листів схема функціональна	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Шевченко О.В.							1:1
Проб.	Скачков І.О.					Лист	Листов	1
Т.контр.						НТУУ "КПІ"		
Н.контр.	Сидоренко П.Ю.					3Ф, 3А-71мп		
Утв.	Скачков І.О.					Формат А2		

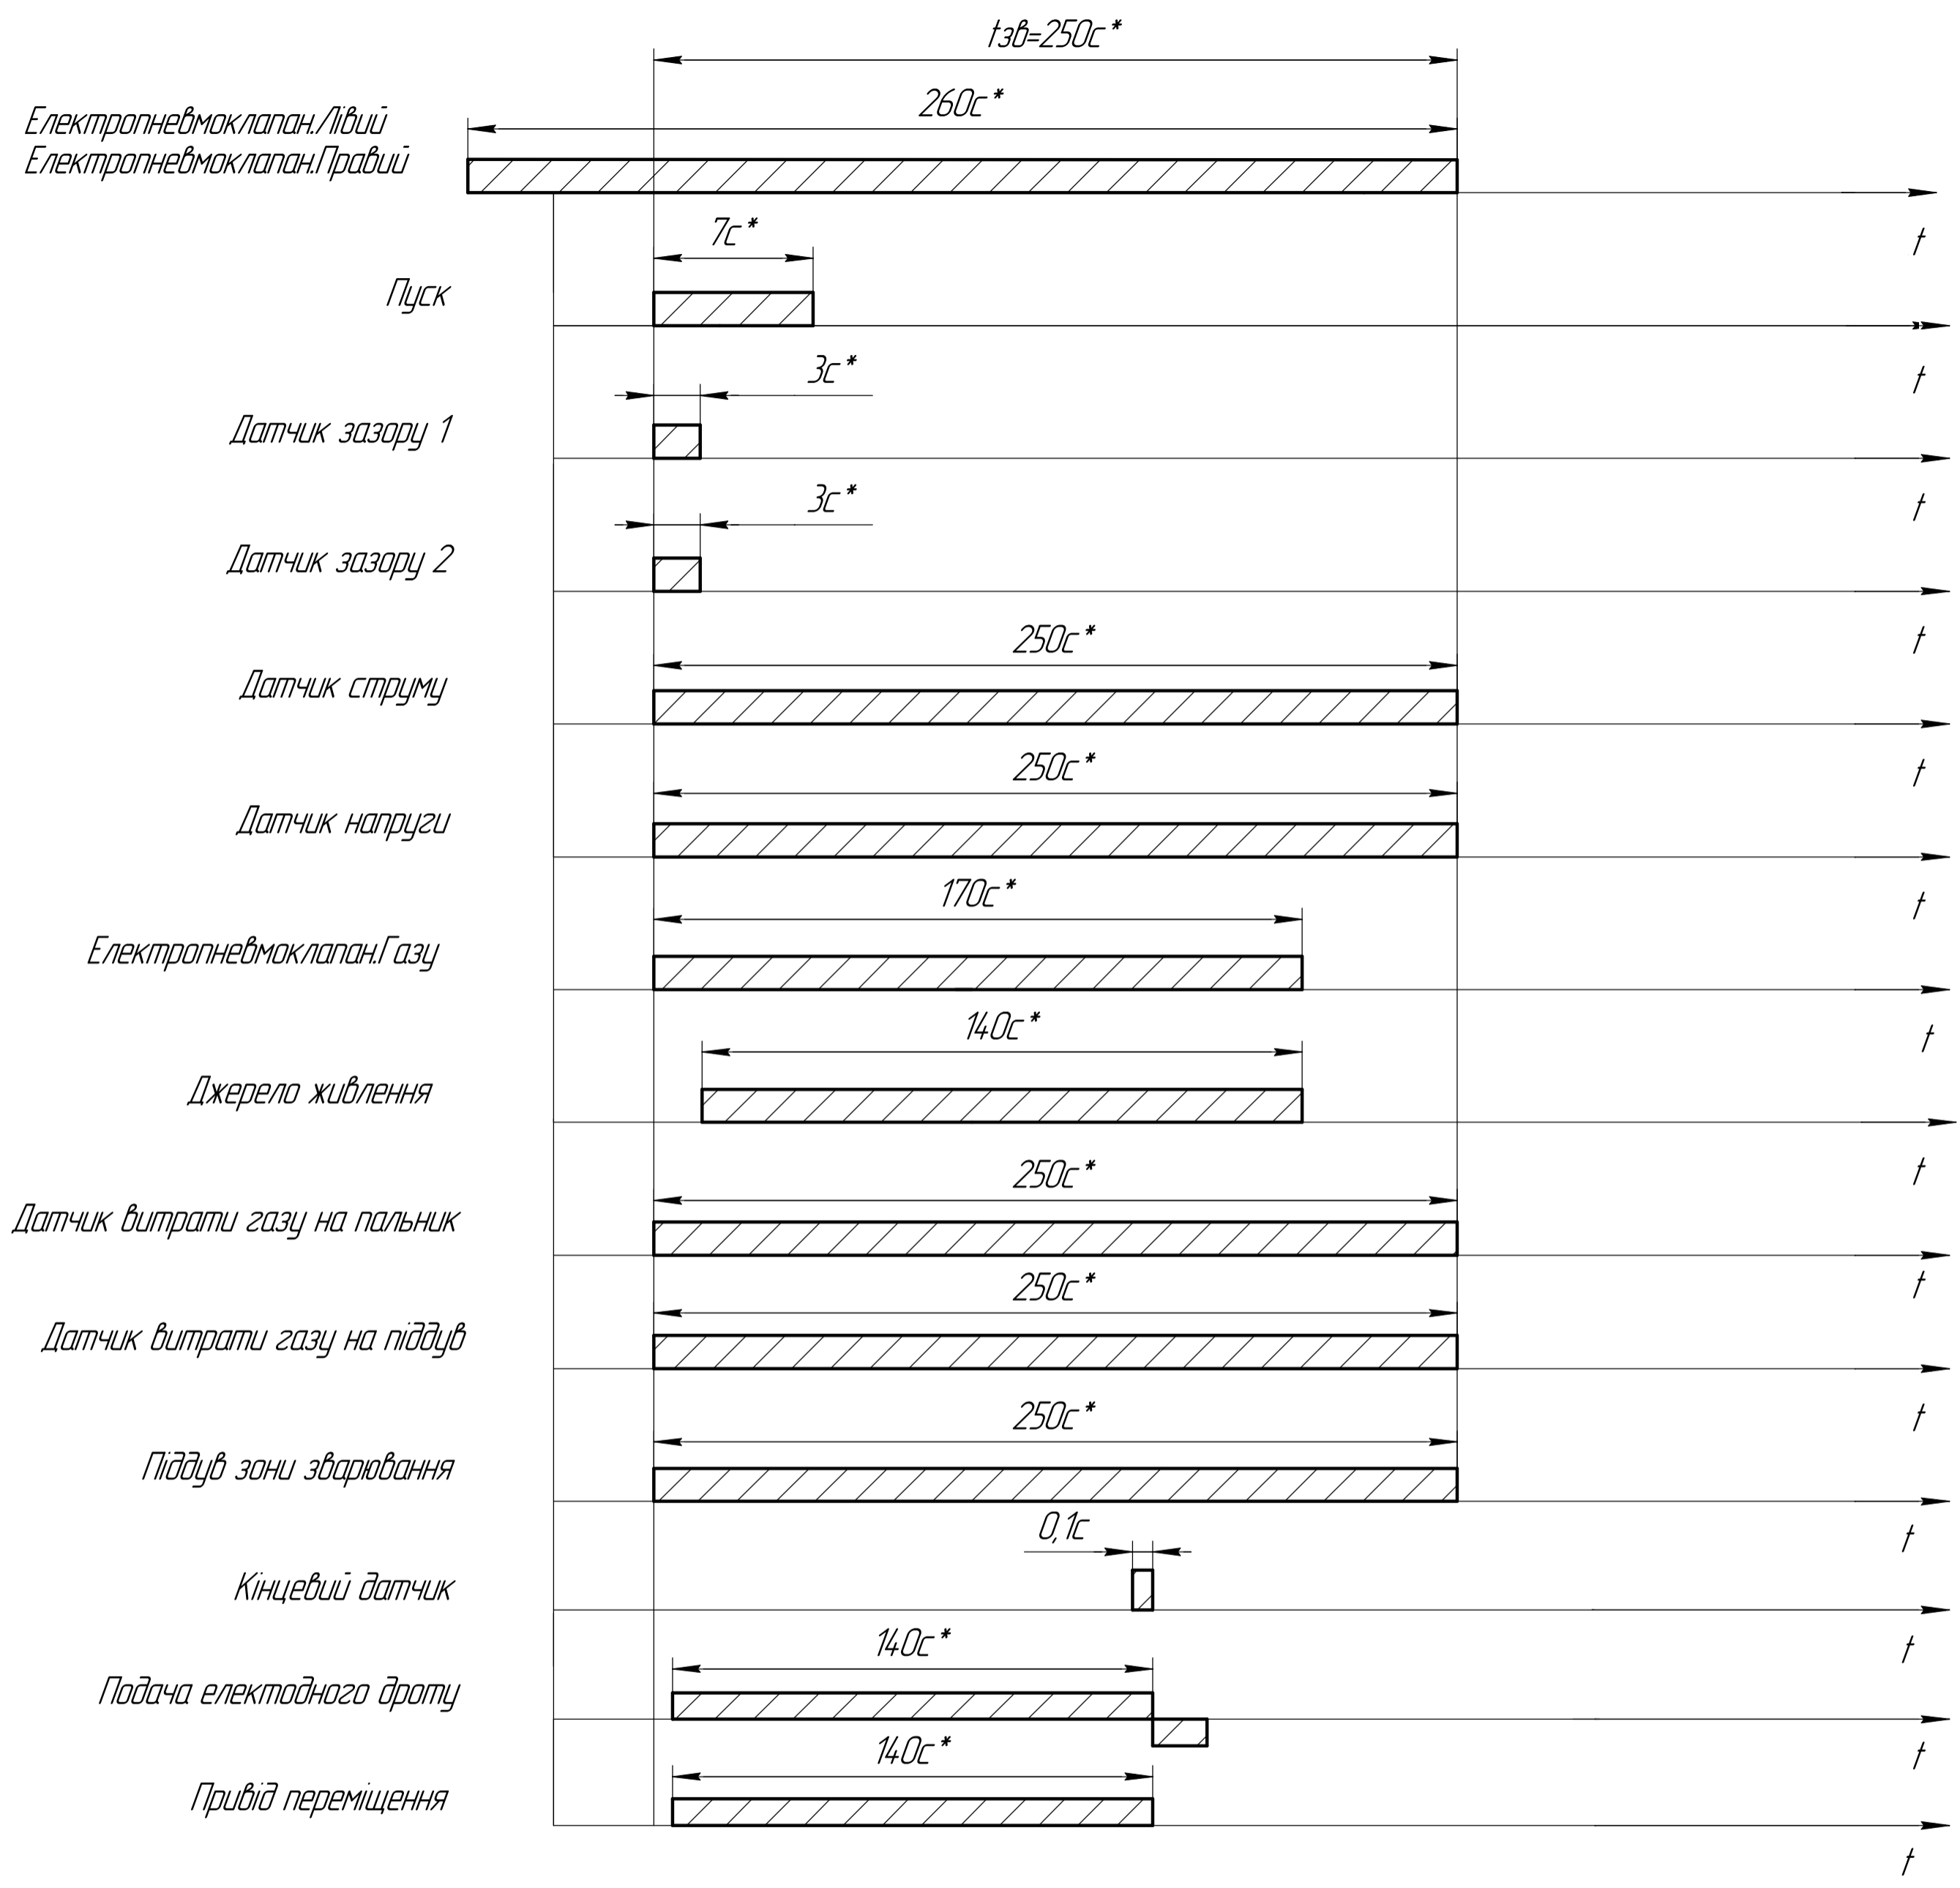

Перв. примен.	
Спроб. №	
Підп. і дата	
Інв. № дідл.	
Взам. инв. №	
Підп. і дата	
Інв. № подл.	




				ЗА71.11.00.00.00 Ц			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка для зварювання титанових листів Циклограма роботи установки	Лит.	Масштаб
Разраб.	Шевченко О.В.					Лист	Масштаб
Проб.	Скачков І.О.					Листов	1
Т.контр.						НТУУ "КПІ" ЗФ зр. ЗА-71мп	
Н.контр.	Сидоренко П.Ю.					Формат А2	
Утв.	Скачков І.О.					Копіював	

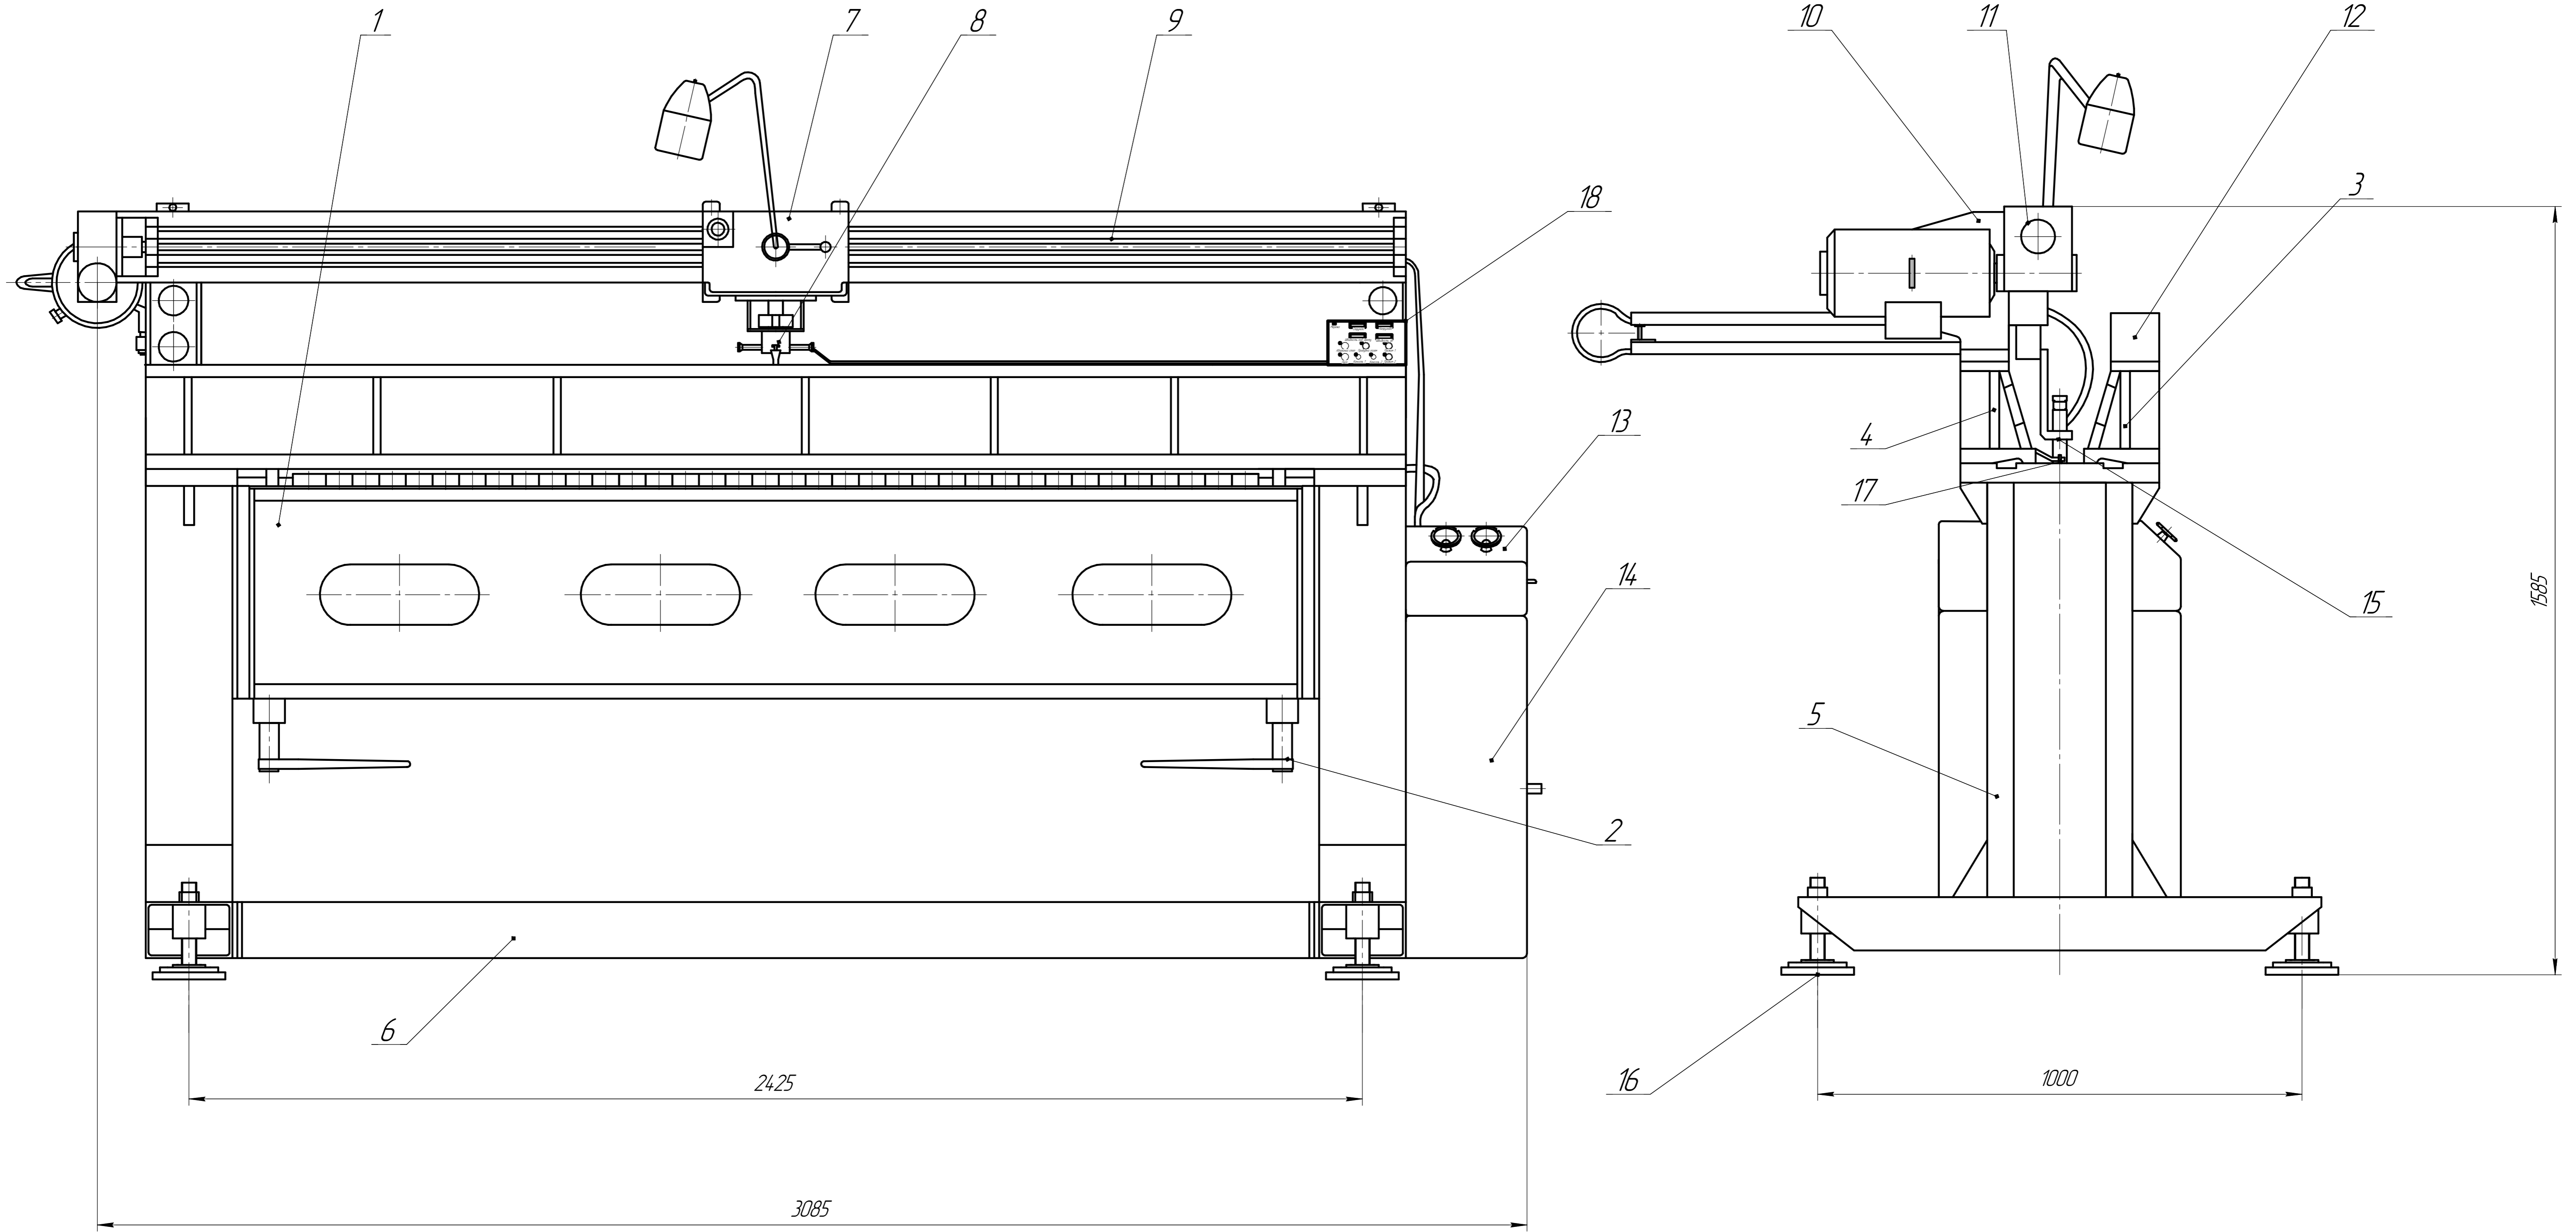

Технічні характеристики

1. Довжина зварювального стику листів – до 2м.
2. Товщина зварювальних листів – 1,5...3мм
3. Швидкість зварювання – 3...15 м/год
4. Напруга живильної мережі 3 фазного струму, при частоті 50 Гц – 380 В

ЗА 71м.1100.00.00 СК				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Шевченко О.В.					1:15
Проб.	Скачков І.О.					
Т.контр.						
Исполн.	Сидорко П.Ю.					Лист 1
Утв.	Скачков І.О.					Листов 1
Установка для зварювання титанових листів						НТУУ «КПІ»
3Ф, ЗА-71м						Формат А1

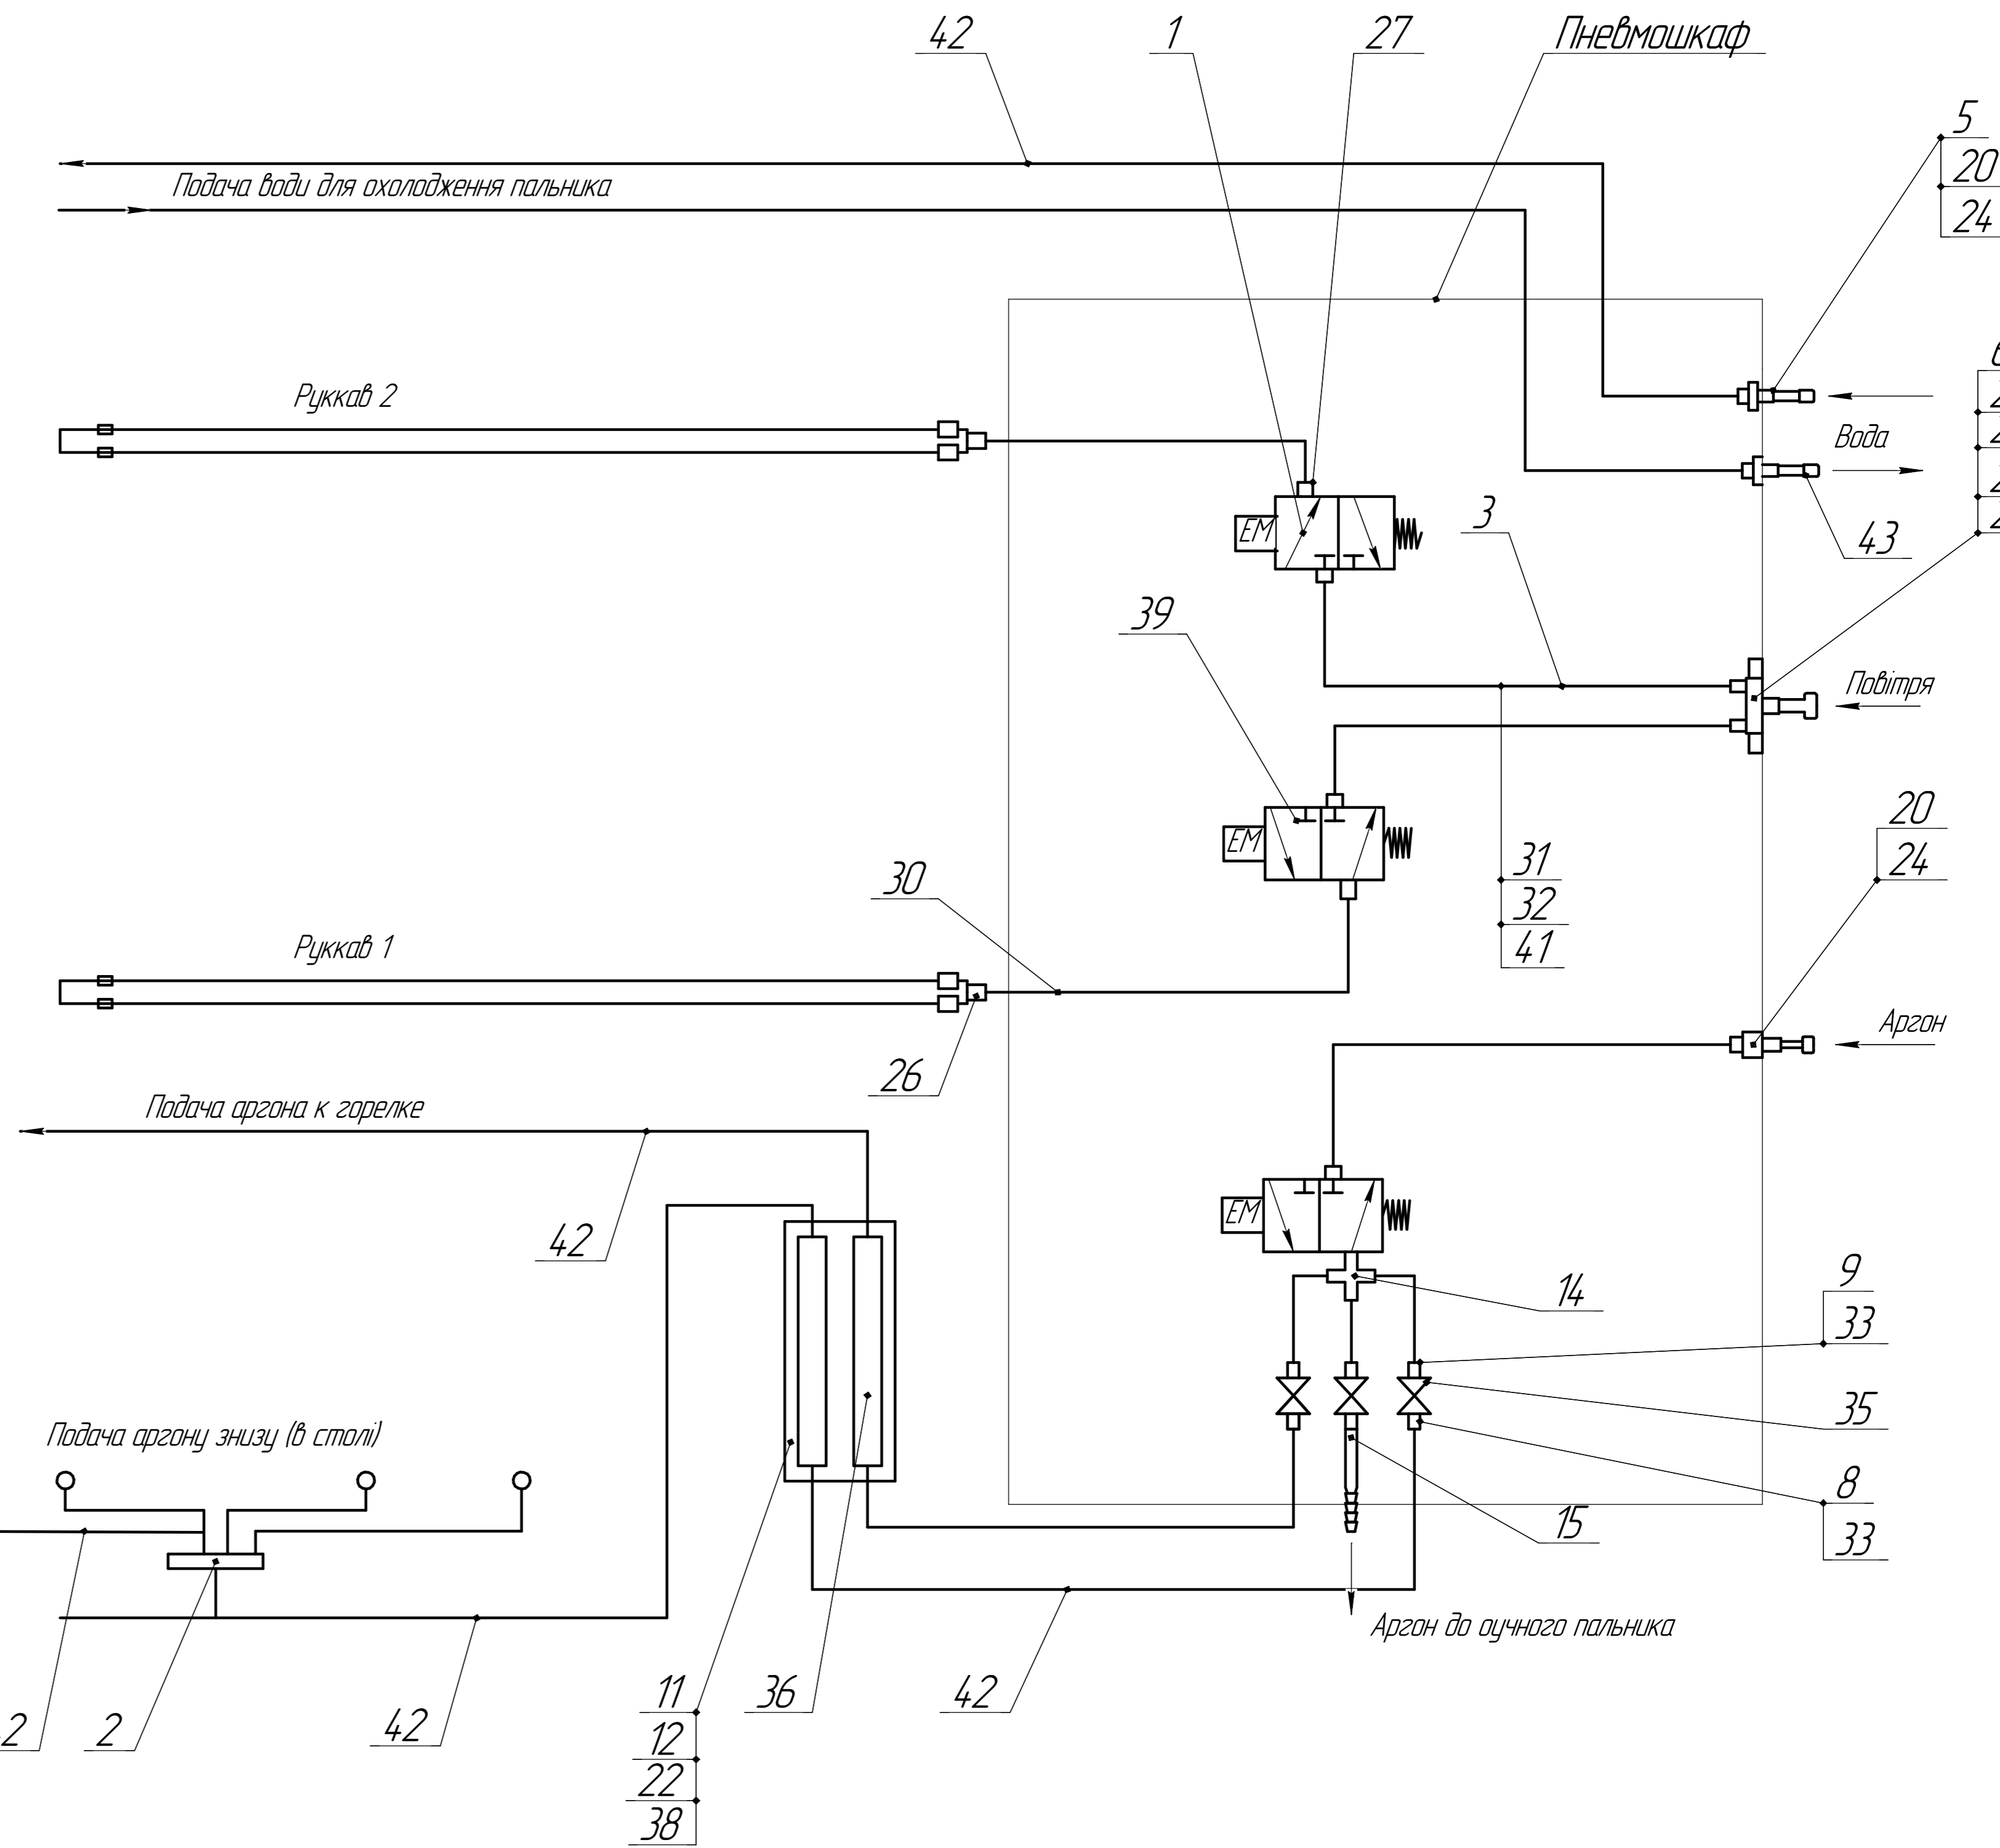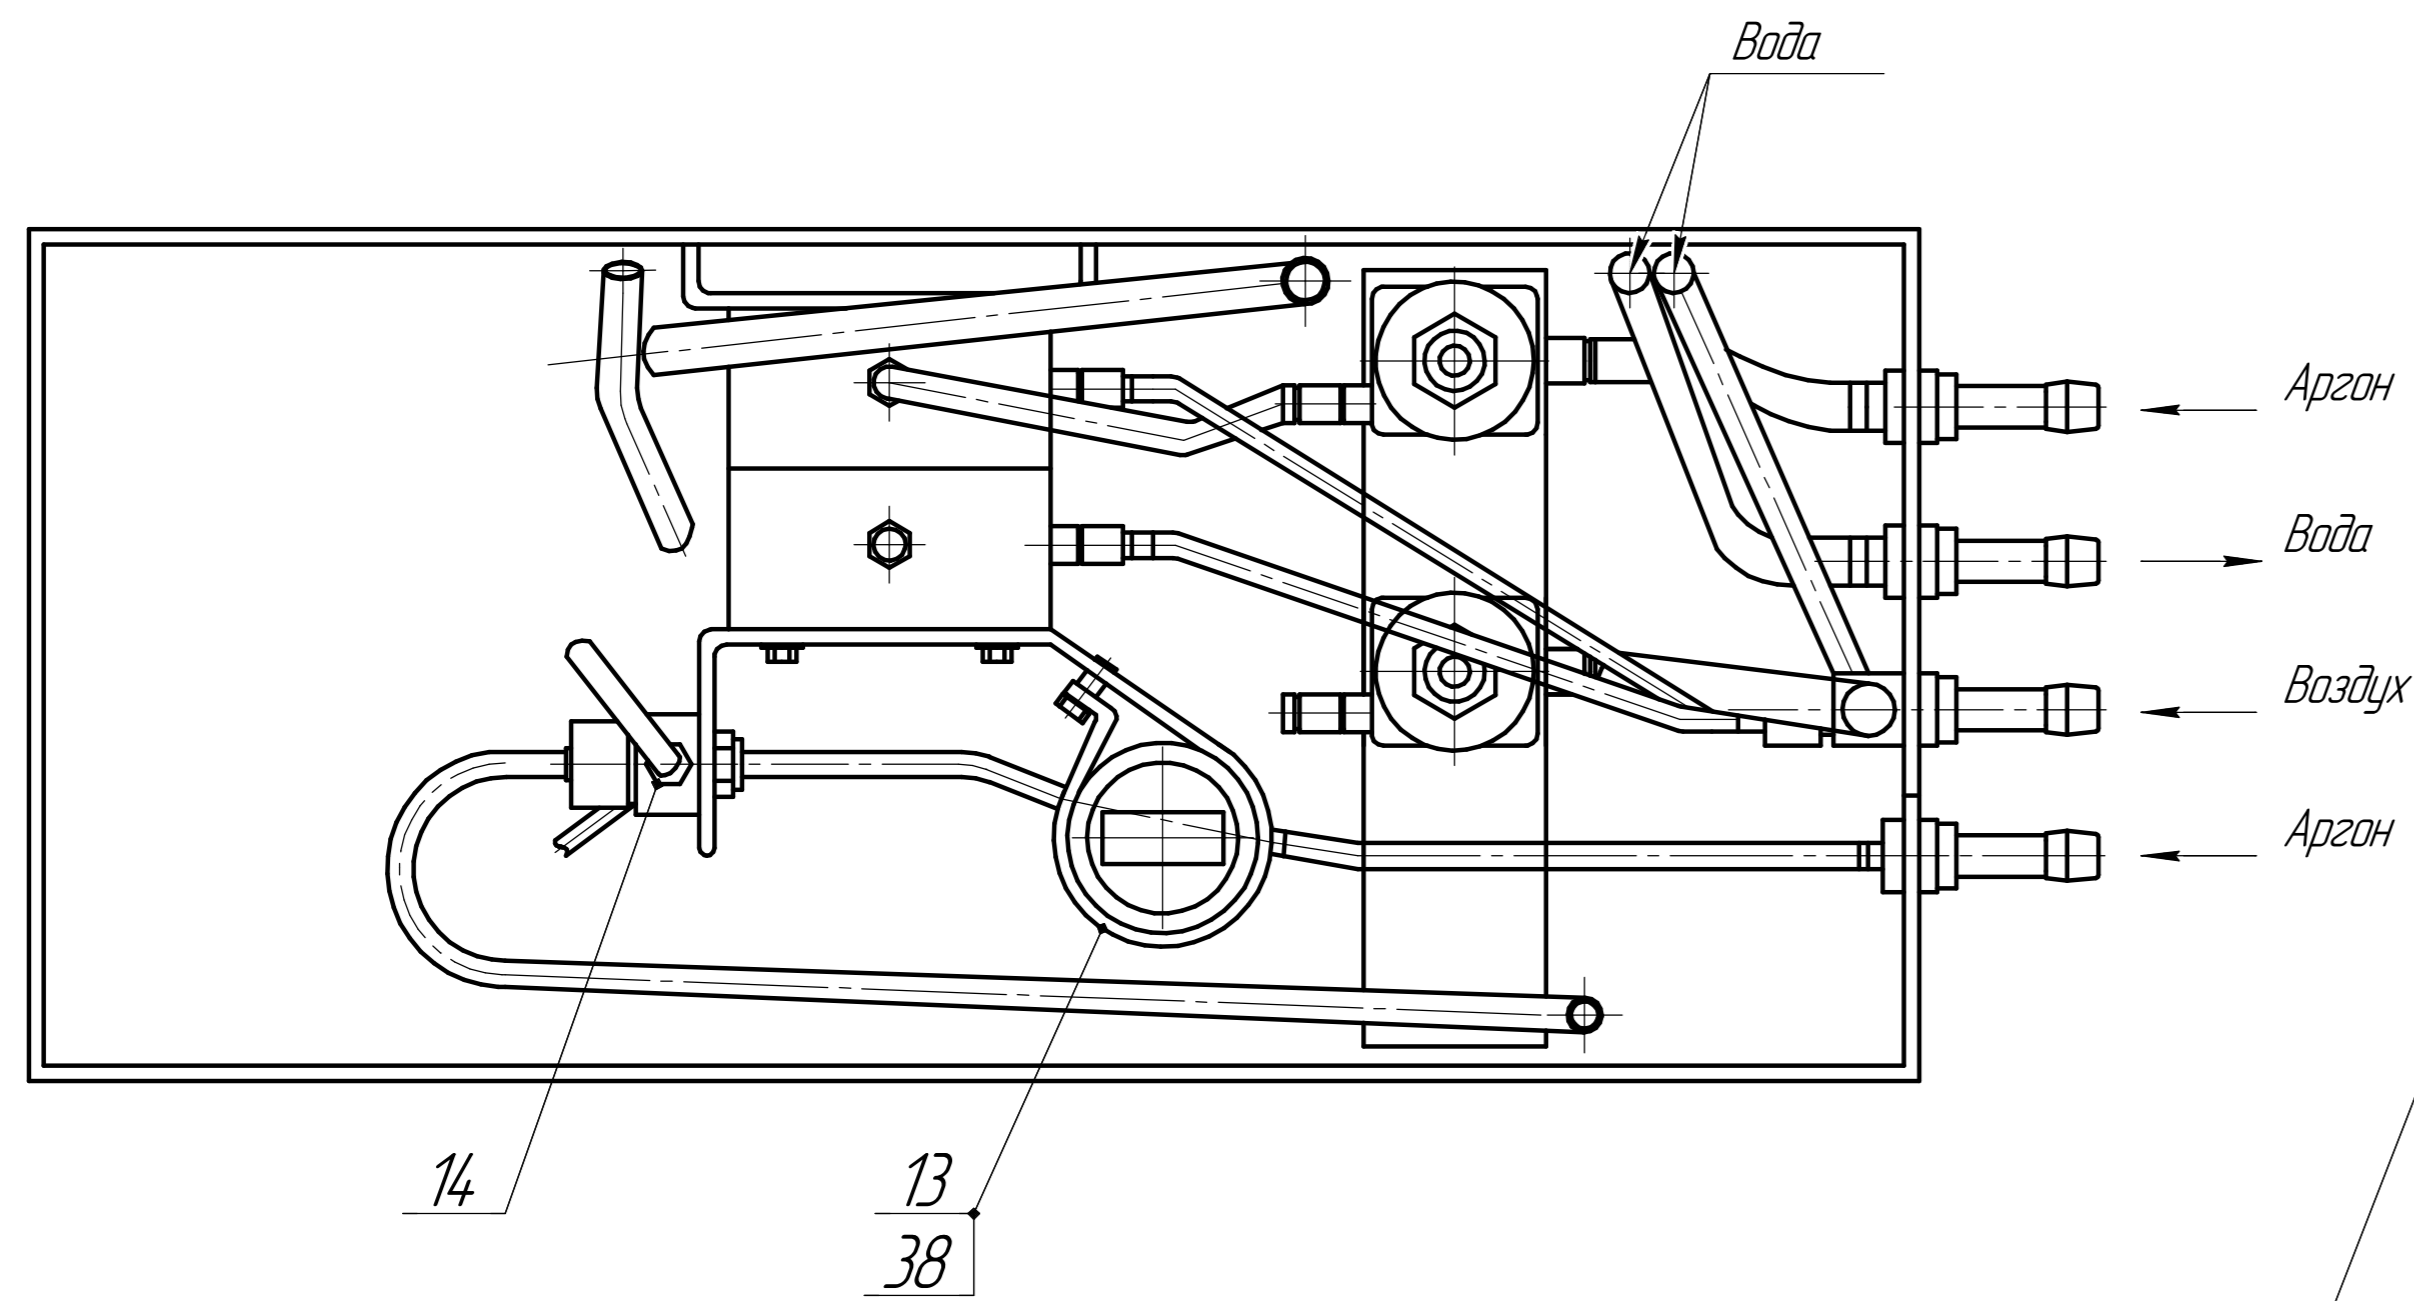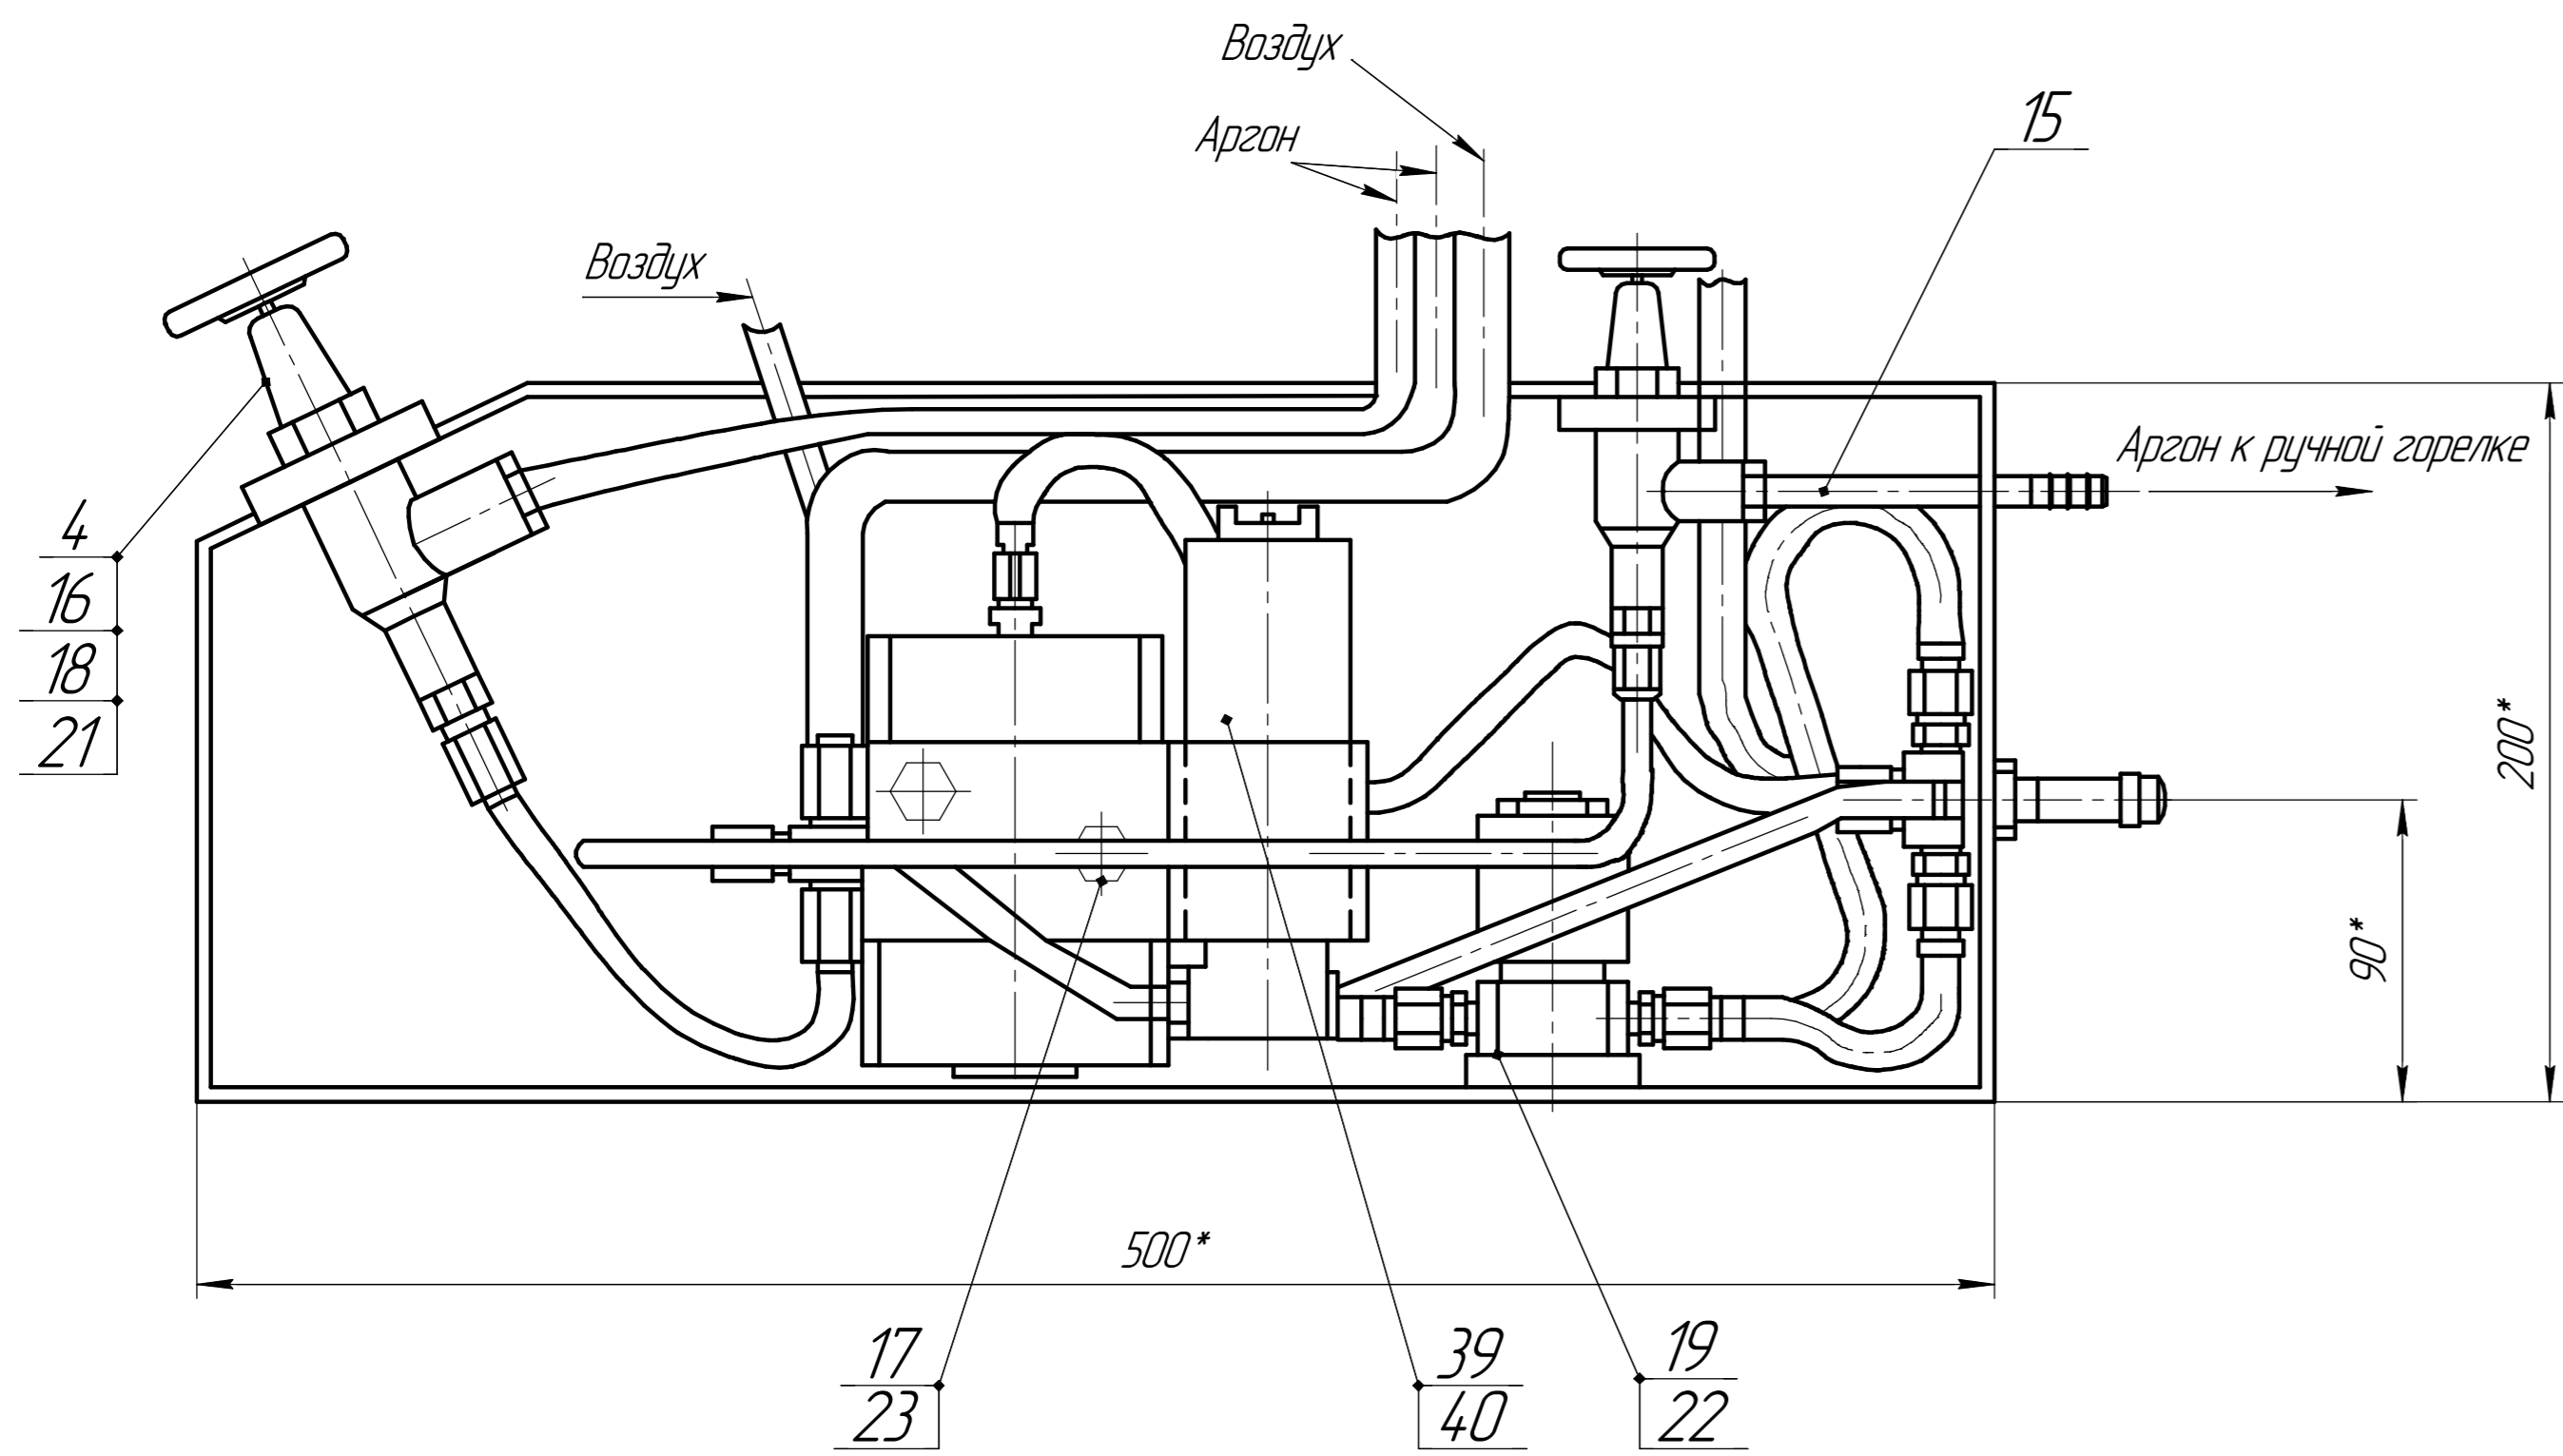

Лист № 1
Лист № 2
Лист № 3
Лист № 4
Лист № 5
Лист № 6
Лист № 7
Лист № 8
Лист № 9
Лист № 10
Лист № 11
Лист № 12
Лист № 13
Лист № 14
Лист № 15
Лист № 16
Лист № 17
Лист № 18
Лист № 19
Лист № 20
Лист № 21
Лист № 22
Лист № 23
Лист № 24
Лист № 25
Лист № 26
Лист № 27
Лист № 28
Лист № 29
Лист № 30
Лист № 31
Лист № 32
Лист № 33
Лист № 34
Лист № 35
Лист № 36
Лист № 37
Лист № 38
Лист № 39
Лист № 40
Лист № 41
Лист № 42

				ЗА71мн.11.00.00.00 П		
Изм. Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Установка для зварювання листів з титанових сплавів схема пневматична принципова	Лист	Масштаб
Разраб.	Шевченко О.В.					1:1
Проб.	Скопачко І.О.				Лист	Листов
Т.контр.						1
Н.контр.	Сидоренко П.Ю.			НТУУ «КПІ»		
Утв.	Скопачко І.О.			ЗФ, ЗА-71мн		
				Копіювати Формат А1		

NA B C
3N 50Гц 220/380В

QF1

Коло	Конт.	X1
ПУСК	1	1
СТОП	2	2
Прижим 1	3	3
Прижим 2	4	4
Штанга л.	5	5
Штанга пр.	6	6
Продув.	7	7
Загал.	8	8
Діод	9	9
"Мережа"	10	10
Діод	11	11
"Пуск"	12	12
Діод	13	13
"Стоп"	14	14
Діод	15	15
"Прижим 1"	16	16
Діод	17	17
"Прижим 2"	18	18
Діод	19	19
"Штанга л."	20	20
Діод	21	21
"Штанга пр."	22	22
Діод	23	23
"Продув."	24	23
Діод	25	24
"Невід'язор"	26	

A2 Контролер

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

G1 Джерело живлення

Коло	Конт.	X5
~380	1	1 A
~380	2	2 B ~380
~380	3	3 C
Нульов.	4	4 N

BS1 Датчик напруги

Конт.	Коло
1	A
2	B

Коло	Конт.	X18
+15 В	3	
M	4	
-15 В	5	

G4 Блок живлення

Конт.	Коло	X37
1	220	1
2	N	2

Коло	Конт.	X38
+15 В	3	1
Заз.	4	2

G4 Блок живлення

Конт.	Коло	X37
1	220	1
2	N	2

Коло	Конт.	X38
+15 В	5	1
Заз.	6	2

A3 Електро привід

Конт.	Коло	X27
7	+24	1
4	-24	2

Конт.	Коло	X28
5	1	1
6	2	2

Коло	Конт.	X29
FW	1	1
Speed 2	12	2
BW	8	3

A4 Електро привід

Конт.	Коло	X34
7	+24	1
4	-24	2

Конт.	Коло	X35
5	1	1
6	2	2

Коло	Конт.	X36
FW	1	1
Speed 2	12	2
BW	8	3

BS3 Датчик зазору

Конт.	Коло	X39
18	A1	1
19	N	2
3	B	3

BS2 Датчик струму

Конт.	Коло	X38
1	A	1
2	B	2
3	UV	3

BS4 Кінцевий датчик

Конт.	Коло	X17
1	A1	1
2	N	2

G3 Блок живлення

Конт.	Коло	X37
1	220	1
2	N	2

Коло	Конт.	X38
+12 В	1	1
Заз.	2	2
+12 В	3	3
Заз.	4	4

Позначення	Найменування	К-сть
A1	Пульст керування	1
A2	Програмний контролер ZEN-20C, ZEN-20C	1
A3, A4	Електропривід EM-241B	2
BS1	Датчик напруги LV 25-P	1
BS2	Датчик струму HCS-LTR	1
G1	Джерело живлення Telwin Etrinity 400 CE	1
G2	Блок живлення PSL1 060 24	1
G3	Блок живлення SPB-060-12	1
M1	Двигун 2П-И 100 МЧ4, 0,25кВт	1
QF1	Вимикач-роз'єднувач TL000-3/9 100А 3р	1
Y1	Електропневмоклапан Samozj CFD 2/2NC NO	1
Y2, Y3	Електропневмоклапан П-РЗ 3/25	2
BS3	Датчик зазору Balluff M30M1	1
G4	Блок живлення HDR-15-24	2
R1, R2, R3	ROYAL OHM PMP02SJO221A10 220 Ом	2
BS4	Кінцевий датчик PRO8	1
R4, R5	Потенціометр Нагтолу XB4, 1 кОм	2
M2	Двигун 2ПН90МЧ/14, 0,17кВт	1

A1 B1 C1

Лист № 1
Лист № 2
Лист № 3
Лист № 4
Лист № 5
Лист № 6
Лист № 7
Лист № 8
Лист № 9
Лист № 10
Лист № 11
Лист № 12
Лист № 13
Лист № 14
Лист № 15
Лист № 16
Лист № 17
Лист № 18
Лист № 19
Лист № 20
Лист № 21
Лист № 22
Лист № 23
Лист № 24
Лист № 25
Лист № 26
Лист № 27
Лист № 28
Лист № 29
Лист № 30
Лист № 31
Лист № 32
Лист № 33
Лист № 34
Лист № 35
Лист № 36
Лист № 37
Лист № 38
Лист № 39
Лист № 40
Лист № 41
Лист № 42
Лист № 43
Лист № 44
Лист № 45
Лист № 46
Лист № 47
Лист № 48
Лист № 49
Лист № 50

ЗА71.1100.00.000 ЕЗ

Установка для зварювання титанових листів

Схема електрична принципова

Лист 1 з 1

Масштаб 1:1


НТУЧ "КПІ"

ЗФ, ЗА-71мм

Формат А1

Копіював

Коло	X1
+24В	1
Заз.	2

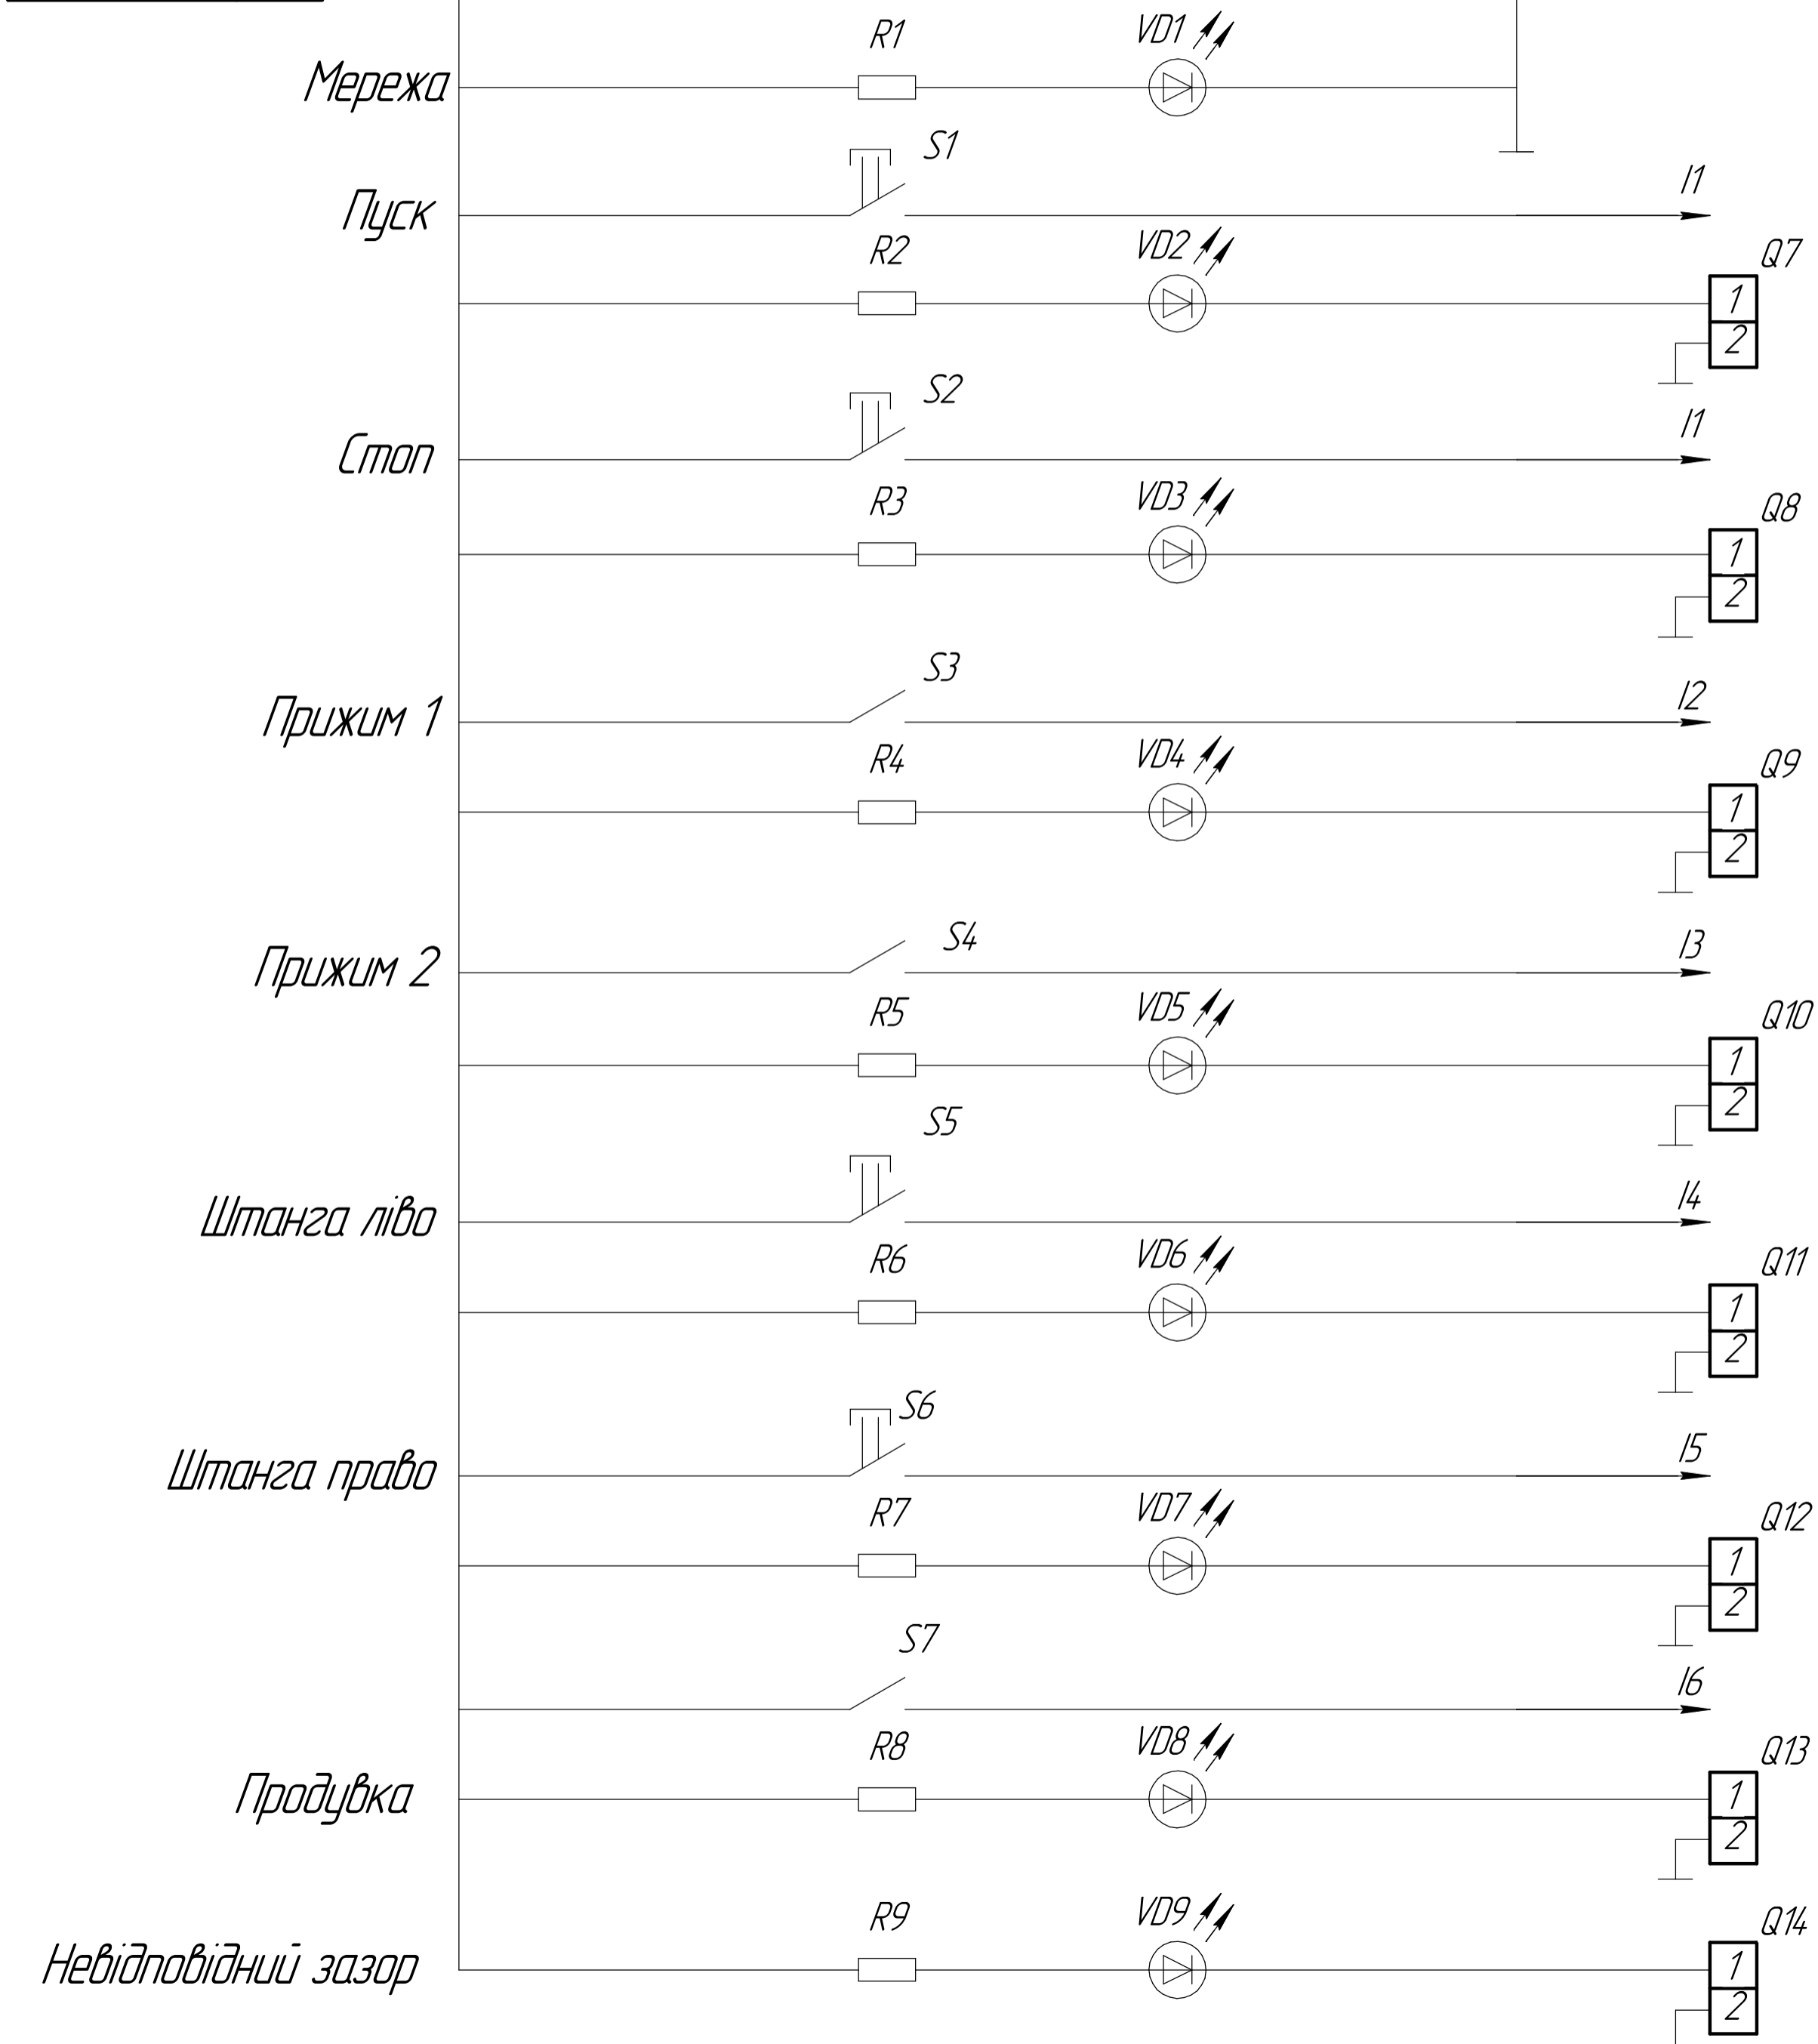

Позначення	Найменування	К-сть
S1, S2, S3, S5, S6	Кнопка	4
S3, S4, S7	Кнопка-тумблер RWB-508	3
R1-R8	Резистор МЛТ-0,125-270 кОм	8
V1-V8	Діод W5W LED T10	8

Перв. примен.	
Спроб. №	
Падп. і дата	
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Падп. і дата	
Инв. № падп.	

				ЗА 71.11.00.00.001 ЕЗ		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка для зварювання титанових листів	Лист	Масштаб
Разроб.	Шевченко О.В.				1	1:1
Проб.	Скачков І.О.			Схема електрична принципова пульта	Лист	Листов
Т.контр.					1	1
Н.контр.	Сидоренко П.Ю.			НТЧУ "КПІ"		
Утв.	Скачков І.О.			ЗФ, ЗА-71мп		
				Копіював		
				Формат А2		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документація</u>		
A1			ЗА 71мп11.00.00.00 СК	Складальне креслення	1	
				Складальні одиниці		
		1		Стіл	1	
		2		Механізм підйому столу	2	
		3		Балка верхня ліва	1	
		4		Балка верхня права	1	
		5		Стійка	2	
		6		Балка	2	
		7		Каретка	1	
		8		Механізм переміщення пальника	1	
		9		Направляюча	1	
		10		Балка	1	
		11		Редуктор черв'ячний	1	
		12		Пульт керування	1	
		13		Пневмошкаф	1	
		14		Електрошкаф	1	
		15		Пальник	1	
		16		Опора	4	
		17		Датчик зазору МЗОМІ	2	
		18		Пульт керування	1	

					ЗА 71мп.00.00.00.00 СП		
Змн.	Арк.	№ док.м.	Підп.	Дата			
Розроб.		Шевченко О.В.			Літ.	Арк.	Аркцив
Перев.		Скачков І.О.				1	1
Н.контр.		Сидоренко П.Ю.			НТУУ "КПІ" ЗФ, ЗА-71мп		
Затв.		Скачков І.О.					

**Установка для зварювання
титанових листів**

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<i>Документація</i>		
			<i>ЗА31.11.00.00.001 СК</i>	<i>Складальне креслення</i>	<i>1</i>	
				<i>Складальні одиниці</i>		
		<i>1</i>		<i>Розподільник ПРЭЗ/2,5</i>	<i>1</i>	
		<i>2</i>		<i>Розподільник</i>	<i>1</i>	
		<i>3</i>		<i>Рукав</i>	<i>1</i>	
				<i>Деталі</i>		
		<i>4</i>		<i>Зажим</i>	<i>3</i>	
		<i>5</i>		<i>Штуцер Valtec 18 x 1/2</i>	<i>3</i>	
		<i>6</i>		<i>Штуцер Valtec 18 x 1/2</i>	<i>1</i>	
		<i>8</i>		<i>Штуцер Valtec 18 x 1/2</i>	<i>2</i>	
		<i>9</i>		<i>Прохідник</i>	<i>3</i>	
		<i>10</i>		<i>Штуцер KARRO 1/2 Н8</i>	<i>4</i>	
		<i>11</i>		<i>Рамка</i>	<i>1</i>	
		<i>12</i>		<i>Прокладка $\phi 20 \times 20 \times 3$</i>	<i>2</i>	
		<i>13</i>		<i>Хомут</i>	<i>1</i>	
		<i>14</i>		<i>Хрестовина</i>	<i>1</i>	
		<i>15</i>		<i>Штуцер KARRO 1/2 Н8</i>	<i>1</i>	

<i>ЗА71.11.00.00.00 СП</i>							
<i>Змн.</i>	<i>Арк.</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підп.</i>	<i>Дата</i>			
<i>Розроб.</i>		<i>Шевченко О.В.</i>					
<i>Перев.</i>		<i>Скачков І.О.</i>					
<i>Н.контр.</i>		<i>Сидоренко П.Ю.</i>					
<i>Затв.</i>		<i>Скачков І.О.</i>					
			<i>Установка для зварювання листів з титанових сплавів</i>		<i>Літ.</i>	<i>Арк.</i>	<i>Аркциів</i>
						<i>1</i>	<i>1</i>
			<i>схема пневматична принципіальна</i>		<i>НТУУ "КПІ"</i>		
					<i>ЗФ, ЗА-71мп</i>		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<i>Стандартні вироби</i>		
		16		Болт М6х20 ГОСТ 1491-80	3	
		18		Гвинт М3х15 ГОСТ1491-80	6	
		19		Гвинт М6х20 ГОСТ1491-80	6	
		20		Штуцер Valtec 18 x 1/2	1	
		21		Шайба 3 ГОСТ 6402-70	6	
		22		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	12	
		23		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	2	
		24		Шайба 18 ГОСТ 6402-70	5	
		25		Перехідник 2722А-4	2	
		26		Перехідник 2722А-8	2	
		27		Кутник 3800А-8-27	1	
		30		Рукав 1-8-1-600	2	
		31		Гайка 2704А-8	10	
		32		Ніпель 2701А-8	10	
		33		Кільце 2186А №10	6	
		34		Розподільник ПР33/2,5	2	
		35		Кран 992 АТЗ	3	
		36		Ротаметр 40/У-30-28М	2	
		37		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	4	МЗ ГОСТ1173-70
		38		Болт Б-16 кд	4	
		39		Клапан газовий КГЭМ-1	1	
				<i>Матеріали</i>		
		40		Штуцер Valtec 18 x 1/2	1	
		41		Труба 10х1АМ2М	5м	
		42		Трубка резинова ЗМ 12х2	30м	
		43		Штуцер Valtec 18 x 1/2	1	

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	Шевченко О.В.	Подп.	Дата
		Скачков І.О.		
		№ докум.		

3А-71мп.00.00.00 СП

Лист